



**EurotestXE**

MI 3102H BT

MI 3102H SE

**Руководство по эксплуатации**

Версия 1.6, кодовый № 20 752 212

## Содержание

<b>1</b>	<b>Предисловие .....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Указания по мерам безопасности и эксплуатации .....</b>	<b>7</b>
2.1	Предостережения и примечания.....	7
2.2	Батарея и ее зарядка .....	13
2.3	Применимые стандарты.....	15
<b>3</b>	<b>Описание прибора.....</b>	<b>17</b>
3.1	Передняя панель .....	17
3.2	Панель разъемов.....	19
3.3	Вид сзади .....	20
3.4	Переноска прибора.....	21
3.5	Комплект поставки прибора и принадлежностей .....	22
3.5.1	<i>Стандартный комплект MI 3102H BT– EurotestXE .....</i>	22
3.5.2	<i>Стандартный комплект MI 3102H SE– EurotestXE .....</i>	23
□	<i>Прибор MI 3102H SE .....</i>	23
3.5.3	<i>Дополнительные принадлежности .....</i>	23
<b>4</b>	<b>Работа прибора.....</b>	<b>24</b>
4.1	Дисплей и звук .....	24
4.1.1	<i>Монитор напряжений на клеммах .....</i>	24
4.1.2	<i>Индикатор заряда батареи .....</i>	24
4.1.3	<i>Сообщения .....</i>	24
4.1.4	<i>Результаты .....</i>	25
4.1.5	<i>Звуковые предупреждения .....</i>	25
4.1.6	<i>Экраны справочной информации .....</i>	26
4.1.7	<i>Регулировки подсветки и контрастности .....</i>	26
4.2	Выбор функций .....	27
4.3	Главное меню приборов .....	28
4.4	Настройки .....	28
4.4.1	<i>Память .....</i>	29
4.4.2	<i>Язык .....</i>	29
4.4.3	<i>Дата и время .....</i>	29
4.4.4	<i>Тестирование УЗО .....</i>	30
4.4.5	<i>Коэффициент тока К3 (Isc) .....</i>	32
4.4.6	<i>Поддержка командера (щупа с наконечником типа «commander») .....</i>	33
4.4.7	<i>Начальные настройки .....</i>	34
4.4.8	<i>Настройки клещей (только MI 3102H BT) .....</i>	36
4.4.9	<i>Единицы измерения длины (только MI 3102H BT) .....</i>	37
<b>5</b>	<b>Измерения .....</b>	<b>38</b>
5.1	Напряжение, частота и последовательность фаз .....	38
5.2	Сопротивление изоляции .....	40
5.3	Диагностика DAR и PI .....	43
5.4	Сопротивление заземляющих проводников и эквипотенциального соединения .....	46
5.4.1	<i>Измерения сопротивления R 200 мА .....</i>	46
5.4.2	<i>Непрерывные измерения сопротивления пониженным током .....</i>	47

5.4.3 Компенсация сопротивления испытательных проводов .....	49
5.5 Тестирование устройств защитного отключения (УЗО).....	50
5.5.1 Контактное напряжение (УЗО $U_c$ ) .....	51
5.5.2 Время отключения УЗО (УЗО $t$ ).....	53
5.5.3 Ток отключения УЗО (УЗО $I$ ) .....	54
5.5.4 Автоматическая проверка УЗО.....	56
5.6 Импеданс короткозамкнутого контура и ожидаемый ток КЗ.....	59
5.7 Импеданс линии и ожидаемый ток КЗ/ Падение напряжения .....	62
5.7.1 Импеданс линии и ожидаемый ток КЗ .....	63
5.7.2 Падение напряжения.....	64
5.8 Сопротивление заземления.....	67
5.8.1 Измерение стандартного сопротивления заземления .....	68
5.8.2 Бесконтактное измерение сопротивления заземления (с помощью двух токоизмерительных клещей, только для MI 3102H BT).....	69
5.8.3 Измерение удельного сопротивления грунта (только MI 3102H BT)	
70	
5.9 Проверка контакта защитного заземления РЕ .....	72
5.10 Мощность (только MI 3102H BT).....	74
5.11 Гармоники (только MI 3102H BT).....	76
5.12 Истинное среднеквадратическое значение тока.....	78
5.13 Сопротивление провода защитного заземления РЕ (только MI 3102H BT)	
79	
5.14 Освещенность.....	81
<b>6 Автоматические последовательности (только MI 3102H BT)</b> .....	<b>83</b>
<b>7 Обработка данных.....</b>	<b>89</b>
7.1 Структура памяти .....	89
7.2 Структура данных .....	89
7.3 Хранение результатов испытаний.....	91
7.4 Обращение к результатам испытаний .....	92
7.5 Удаление сохраненных данных.....	94
7.5.1 Удаление всего содержимого памяти .....	94
7.5.2 Удаление измерений в выбранной области .....	94
7.5.3 Удаление отдельных измерений.....	95
7.5.4 Переименование элементов структуры установки (загрузка из ПК)	
96	
7.5.5 Переименование элементов структуры установки с помощью считывателя штрих-кодов или считывателя радиометок RFID .....	97
7.6 Передача данных .....	98
7.6.1 Передача данных через USB и RS232.....	98
7.6.2 Обмен данными по Bluetooth .....	98
<b>8 Обновление прибора .....</b>	<b>100</b>
<b>9 Техническое обслуживание .....</b>	<b>101</b>
9.1 Замена предохранителя .....	101
9.2 Очистка.....	101
9.3 Периодическая калибровка .....	101
9.4 Сервис .....	102
<b>10 Технические характеристики .....</b>	<b>103</b>

10.1 Сопротивление изоляции.....	103
10.2 Диагностические испытания .....	105
10.3 Непрерывность защитных проводников .....	106
10.3.1 Сопротивление $R = 200 \text{ mA}$ .....	106
10.3.2 Сопротивление при проверке НЕПРЕРЫВНОСТИ цепи.....	106
10.4 Тестирование УЗО.....	107
10.4.1 Основные характеристики .....	107
10.4.2 Контактное напряжение УЗО $U_c$ .....	107
10.4.3 Время отключения .....	108
10.4.4 Ток отключения .....	108
10.5 Импеданс короткозамкнутого контура и ожидаемый ток КЗ.....	109
10.5.1 Не выбрано размыкающее устройство или предохранитель .....	109
10.5.2 Выбрано УЗО .....	109
10.6 Импеданс линии и ожидаемый ток КЗ/ Падение напряжения .....	111
10.7 Сопротивление провода защитного заземления РЕ (только MI 3102H BT)	
112	
10.7.1 УЗО не выбрано .....	112
10.7.2 Выбрано УЗО .....	112
10.8 Сопротивление заземления.....	113
10.8.1 Стандартные измерения сопротивления заземления – 3-х проводные измерения .....	113
10.8.2 Бесконтактное измерение сопротивления заземления (с помощью двух токоизмерительных клещей) (только MI 3102H BT) .....	113
10.8.3 Измерения удельного сопротивления грунта (только MI 3102H BT)	
115	
10.9 Напряжение, частота и последовательность фаз.....	116
10.9.1 Частота .....	116
10.9.2 Напряжение .....	116
10.9.3 Частота .....	116
10.9.4 Монитор отображения текущего напряжения на клеммах .....	116
10.10 Среднеквадратическое значение силы тока .....	117
10.11 Измерение мощности (только MI 3102H BT) .....	118
10.12 Освещенность .....	119
10.12.1 Освещенность (датчик люксметра, тип В) .....	119
10.12.2 Освещенность (датчик люксметра, тип С) .....	119
10.13 Основные характеристики .....	120
<b>Приложение А - Таблица с характеристиками предохранителей.....</b>	<b>121</b>
.1 Таблица предохранителей - IPSC .....	121
<b>Приложение В - Принадлежности для специальных измерений .....</b>	<b>125</b>
• - Коммандеры (A 1314, A 1401) .....	127
.1  Предупреждения, касающиеся безопасности .....	127
.2 Батарея .....	127
.3 Описание щупов типа «коммандер» .....	127
.4 Эксплуатация коммандеров .....	129

## 1 Предисловие

Поздравляем Вас с покупкой прибора Eurotest и принадлежностей компании METREL! Данный измерительный прибор был разработан на базе богатого опыта, полученного в течение многих лет производства электроизмерительного оборудования.

Прибор Eurotest является профессиональным многофункциональным переносным испытательным прибором, предназначенным для проведения всех типов измерений в электрических сетях переменного тока низкого напряжения.

Могут проводиться следующие измерения и испытания:

- Напряжение и частота,
- Проверка непрерывности цепи,
- Измерения сопротивления изоляции,
- Диагностические испытания,
- Тестирование УЗО,
- Измерения импеданса контура короткого замыкания/ блокировки срабатывания УЗО,
- Импеданс линии/ падение напряжения,
- Последовательность фаз,
- Испытания сопротивления заземления,
- Измерения токов,
- Измерения мощности и гармоник (только для MI 3102H BT),
- Освещенность,
- Предварительно установленные автоматические последовательности (только для MI 3102H BT).

Графический экран с подсветкой позволяет легко считывать результаты измерений, показания, параметры измерений и сообщения. Два светодиодных индикатора "ВЫПОЛНЕНО УСПЕШНО/ НЕ ПРОЙДЕНО" (PASS/FAIL) расположены по сторонам ЖКК-дисплея.

Прибор спроектирован таким образом, чтобы работа с ним была как можно более простой и понятной, и не требовала специальной подготовки (за исключением изучения данного руководства), чтобы начать с ним работу.

Чтобы оператор в достаточной мере ознакомился с прибором для выполнения общих измерений и типовыми способами его применения, рекомендуется изучить карманный справочник Metrel «Руководство по тестированию и проверке установок низкого напряжения».

Прибор оснащен всеми необходимыми принадлежностями для комфортного проведения испытаний.

## 2 Указания по мерам безопасности и эксплуатации

### 2.1 Предостережения и примечания

Для поддержания высочайшего уровня безопасности оператора при проведении различных испытаний и измерений, METREL рекомендует поддерживать Ваши приборы Eurotest в хорошем и неповрежденном состоянии. При использовании прибора учитывайте следующие общие предупреждения:

 Общие предупреждения, относящиеся к обеспечению безопасности:

- Знак  на приборе означает «Внимательно прочтайте инструкцию для обеспечения безопасной работы». Требование является обязательным!
- Если испытательное оборудование применяется в целях, не указанных в настоящей инструкции, защитные функции оборудования могут быть ослаблены!
- Внимательно прочтайте настоящую инструкцию, иначе использование прибора может быть опасным для оператора, прибора или тестируемого оборудования!
- Не используйте прибор или любые принадлежности при обнаружении любых повреждений!
- Соблюдайте все общеизвестные меры предосторожности для исключения риска поражения электрическим током при работе с опасными напряжениями!
- В случае перегорания предохранителя, замените его, следуя инструкции, приведенной в данном руководстве! Используйте исключительно предохранители указанных номиналов!
- Не используйте данный прибор в системах электропитания с напряжением свыше 550 В переменного тока!
- Сервисное обслуживание, ремонтные работы или настройка приборов и принадлежностей могут осуществляться только компетентным уполномоченным персоналом!
- Используйте только стандартные или опциональные тестовые принадлежности, поставляемые Вашим дистрибутором!
- Учитывайте, что класс защиты некоторых принадлежностей может быть ниже класса защиты прибора. Тестовые наконечники и щупы «Tip commander» имеют съемные колпачки. При их снятии класс защиты снижается до CAT II. Проверьте маркировку на принадлежностях! колпачок снят, наконечник 18мм: CAT II до 1000 В

колпачок установлен, наконечник 4мм: CAT II 1000 В / CAT III 600 В / CAT IV 300 В

- Прибор поставляется с перезаряжаемыми Ni-MH элементами питания. Элементы питания могут быть заменены только на элементы того же типа, который указан на этикетке в батарейном отсеке, или в настоящей инструкции. Не используйте стандартные щелочные элементы питания при подключенном зарядном устройстве, так как в этом случае они могут взорваться!
- Внутри прибора существует опасное напряжение. Отсоедините все измерительные выводы, отключите кабель зарядного устройства и выключите прибор перед снятием крышки батарейного отсека.
- Не подсоединяйте какие-либо источники напряжения к входу С1. Он предназначен для подсоединения только токовых клещей (зажимов). Максимальное входное напряжение составляет 3В!
- Во избежание риска поражения электрическим током при работе с электроустановками необходимо принимать во внимание все стандартные требования техники безопасности!

**⚠ Предупреждения, относящиеся к обеспечению безопасности функций измерений:**

#### Сопротивление изоляции

- Измерение сопротивления изоляции должно осуществляться только на обесточенных установках!
- Не касайтесь исследуемого объекта при проведении измерений или до того, как произойдет его полный разряд! Опасность поражения электрическим током!
- При измерении сопротивления изоляции объекта с емкостными характеристиками автоматическое снятие заряда не может произойти немедленно! Предупреждающее сообщение  и действительное напряжение отображаются в процессе разрядки до тех пор, пока напряжение не упадет ниже 30В.
- Не подсоединяйте испытательные клеммы к внешним источникам напряжения свыше 600 В (AC или DC), чтобы не повредить испытательный прибор!

#### Функции непрерывности

- Измерения непрерывности должны осуществляться только на обесточенных установках!
- Параллельные контуры могут оказывать влияние на результаты испытаний.

#### Проверка клеммы защитного заземления PE (только MI 3102H BT)

- Если фазное напряжение обнаруживается на проверяемой клемме защитного заземления, немедленно прекратите все измерения и до выполнения любых дальнейших действий убедитесь, что причина неисправности устранена!

#### Примечания в отношении измерительных функций:

##### Общего назначения

- Индикатор  означает, что выбранный тип измерений не может быть проведен, в связи с несоответствием параметров на входе прибора.
- Измерения сопротивления изоляции, функции проверки непрерывности цепи (испытания на обрыв) и сопротивления заземления могут быть выполнены только на обесточенных объектах.
- При установленном пределе измерений индикация ВЫПОЛНЕНО УСПЕШНО/ НЕ ПРОЙДЕНО (PASS / FAIL) активна. Установите соответствующую предельную величину для оценки результатов измерений.
- В случае, когда только два из трех проводов подсоединенены к тестируемой электроустановке, действительным является только индикация напряжения между этими двумя проводами.

##### Сопротивление изоляции

- Стандартные трехжильные тестовые кабели, измерительные кабели «schuko» или штепсельные щупы / щупы с наконечником «Tip commander» могут использоваться для измерений сопротивления изоляции с помощью испытательных напряжений  $\leq 1\text{кВ}$ .
- Специальные 2-х проводные испытательные кабели 2.5 кВ должны использоваться для измерений сопротивления изоляции напряжением 2.5 кВ.
- Если между испытательными клеммами обнаруживается напряжение, превышающее 30 В (AC или DC), измерения сопротивления изоляции не осуществляются.
- Прибор автоматически разряжает исследуемый объект после завершения измерений.
- Двойной щелчок по кнопке ПРОВЕРКА (ИСПЫТАНИЯ) (TEST) инициирует непрерывное измерение.

##### Функции непрерывности

- Если между испытательными клеммами обнаруживается напряжение, превышающее 10 В (AC или DC), измерения непрерывности цепи не осуществляются.
- Проведите компенсацию сопротивления испытательных проводников перед измерением неразрывности цепи, где это необходимо.

##### Сопротивление заземления - RE, двое клещей, $\rho$ (двухклещевой метод и $\rho$ только для MI 3102H BT)

- Если напряжение между испытательными клеммами превышает 30В, измерения сопротивления заземления не могут быть выполнены.
- Если напряжение шума, превышающее приблизительно 5В, присутствует между испытательными клеммами Н и Е или S, предупреждающий символ “!” (шум) появится на дисплее, обозначающий, что результат испытаний может оказаться некорректным!
- Для измерений заземления с помощью двух клещей должны использоваться клеммы А 1018 и А 1019. Клещи А 1391 не поддерживаются.
- Для измерений удельного сопротивления грунта следует использовать адаптер А 1199.

#### Функции УЗО

- Настройки параметров одной функции также сохраняются для других функций УЗО!
- Измерения контактного напряжения обычно не отключают УЗО. Тем не менее, предел отключения УЗО может быть превышен в результате тока утечки, протекающего в провод защитного заземления PE или емкостного соединения между проводами L и PE (фазы и защитного заземления).
- Подфункция блокировки срабатывания УЗО (переключатель функций в положении КОНТУР (LOOP)) требует больше времени для выполнения, но обеспечивает лучшую погрешность измерений сопротивления контура короткого замыкания (в сравнении с результатом  $R_L$  функции Контактного напряжения (Contact voltage)).
- Измерения времени отключения УЗО и токов отключения УЗО будут осуществляться только в том случае, если контактное напряжение, измеренное перед испытаниями при номинальном дифференциальном токе, будет ниже, чем установленный предел контактного напряжения!
- Последовательность автоматических испытаний (функция УЗО АВТО) останавливается, если время отключения превысит допустимый период времени.

#### ИМПЕДАНС Z КОНТУРА

- Нижняя предельная величина ожидаемого тока короткого замыкания зависит от типа плавкого предохранителя, номинального тока предохранителя, времени срабатывания предохранителя и коэффициента масштабирования импеданса.
- Указанная погрешность тестируемых параметров может быть достигнута, только если напряжение питания стабильно в процессе измерений.
- Измерения импеданса контура короткого замыкания приводят к отключению УЗО.
- Измерения импеданса контура короткого замыкания с использованием функции блокировки отключения УЗО обычно не приводят к отключению УЗО. Тем не менее, предел отключения может быть превышен, если ток утечки протекает к проводу защитного заземления PE, или при наличии емкостного соединения между проводами L и PE (фазы и защитного заземления).

#### Импеданс Z линии / Падение напряжения

- При измерении импеданса между фазами Злиния с помощью соединенных вместе испытательных выводов прибора PE и N (защитного заземления и нейтрали) прибор выдаст предупреждение об опасном напряжении PE. Тем не менее, измерение будет выполнено.
- Указанная погрешность исследуемых параметров может быть достигнута только в том случае, если напряжение питания стабильно в процессе измерений.
- Испытательные клеммы L и N (фазы и нейтрали) автоматически меняются в соответствии с обнаруживаемым напряжением на клемме.

#### Мощность/ Гармоники/ Ток (только для MI 3102H BT)

- Перед началом любых измерений мощности следует проверить настройки токовых клещей в меню (**Настройки**) (**settings**). Выберите соответствующую модель токовых клещей и диапазон измерений, наилучшим образом соответствующий ожидаемым величинам токов.
- Учитывайте полярность токовых клещей (стрелка на клещах должна быть направлена в направлении подключенной нагрузки), так как в ином случае результат будет отрицательным!

#### Освещенность

- Для получения точных результатов измерений убедитесь в том, что на стеклянную колбу (молочного цвета) не падает тень от руки, тела или иных нежелательных объектов.
- Очень важно знать, что источники искусственного освещения достигают полной мощности через определенный промежуток времени (см. технические параметры источников света), и поэтому, их следует включать за указанное время до проведения измерений.

#### Проверка клеммы защитного заземления PE

- Клемма защитного заземления PE может испытываться только при положениях переключательного переключателя функций УЗО, КОНТУР и ЛИНИЯ (RCD, LOOP и LINE)!
- Для правильного исследования клеммы защитного заземления PE следует на несколько секунд нажать на кнопку ПРОВЕРКА (TEST).
- Убедитесь, что Вы стоите на неизолированном полу при проведении испытаний, так как в ином случае результаты могут оказаться некорректными!

#### Сопротивление провода защитного заземления PE (только для MI 3102H BT)

- Указанная погрешность тестируемых параметров может быть достигнута, только если напряжение питания стабильно в процессе измерений.
- Измерения сопротивления провода защитного заземления PE приведут к отключению УЗО.

- Измерения сопротивления провода защитного заземления с использованием функции блокировки отключения УЗО обычно не приводят к отключению УЗО. Тем не менее, предел отключения может быть превышен, если ток утечки протекает к проводу защитного заземления PE, или при наличии емкостного соединения между проводами L и PE (фазы и защитного заземления).

#### Испытания автоматических последовательностей (только для MI 3102H BT)

См. примечания, относящиеся к испытаниям/ измерениям выбранной автоматической последовательности.

## 2.2 Батарея и ее зарядка

В приборе используются шесть щелочных или перезаряжаемых Ni-MH элементов питания размера AA. Номинальное время работы определено для элементов питания с номинальной емкостью 2100 мАч. Состояние заряда батареи постоянно отображается в правом нижнем углу дисплея. В случае очень низкого заряда батареи прибор сигнализирует об этом, как показано на рисунке 2.1. Эта индикация появляется на несколько секунд, а затем прибор самостоятельно отключается.



Рисунок 2.1: Индикация разряженной батареи

Батарея заряжается всякий раз, когда сетевой адаптер подключен к прибору. Полярность гнезда подключения источника питания приведена на рисунке 2.2. Внутренняя цепь контролирует процесс зарядки и обеспечивает максимальный срок службы батареи.



Рисунок 2.2: Полярность гнезда подключения источника питания

Обозначения:	Обозначение заряда батареи
†	




Рисунок 2.3: Обозначение зарядки батареи

### ⚠ Предупреждения, касающиеся безопасности:

- При подсоединении к установке батарейный отсек прибора может содержать внутри опасные напряжения! При замене элементов электропитания или перед снятием крышки батарейного отсека/ отсека с предохранителями отсоедините все измерительные принадлежности, подсоединеные к прибору, и выключите прибор.
- Убедитесь в правильности установки элементов электропитания, так как в ином случае прибор не будет работать и батареи могут разрядиться.
- Не перезаряжайте щелочные элементы питания!
- Используйте только зарядные устройства, предоставленные производителем или дистрибутором испытательного оборудования!

### Примечания:

- Зарядное устройство в приборе осуществляет зарядку группы элементов. Это означает, что элементы батареи во время зарядки соединены последовательно. Элементы питания должны быть в одинаковом состоянии (иметь одинаковый уровень заряда, тип и дату изготовления).

- Если вы не собираетесь использовать прибор на протяжении длительного периода времени, извлеките все элементы питания из батарейного отсека.
- Могут использоваться щелочные или перезаряжаемые Ni-MH элементы питания (размера AA). Компания METREL рекомендует использовать только перезаряжаемые элементы питания с емкостью 2100 мАч или более.
- Во время заряда новой или не использовавшейся длительное время (более 6 месяцев) батареи могут происходить непредсказуемые химические процессы. В этом случае компания METREL рекомендует повторить цикл зарядки/ разрядки минимум 2-4 раза.
- Если после нескольких циклов заряда / разряда не произошло улучшений, тогда каждый элемент питания подлежит проверке (на предмет сравнения напряжения батарей, тестирование их в зарядном устройстве, и т. д.). Очень вероятно, что только некоторые элементы питания имеют дефекты. Один дефектный элемент питания может обусловить неправильную работу всего комплекта элементов питания (батарей).
- Описанные выше эффекты не следует путать с обычным уменьшением емкости батареи с течением времени. Батареи также теряют некоторую емкость при многократных повторениях цикла заряда / разряда. Эта информация указана в технической спецификации производителя батареи.

## 2.3 Применяемые стандарты

Приборы Eurotest произведены и испытаны в соответствии со следующими нормативными документами:

### Электромагнитная совместимость (ЭМС)

EN 61326	Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного использования – требования к ЭМС Класс В (переносное оборудование, используемое в контролируемых электромагнитных средах)
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Безопасность (приборы низкого напряжения)

EN 61010-1	Требования безопасности к электрооборудованию для измерений, контроля и лабораторного применения – часть 1: Общие требования
EN 61010-2-030	Требования безопасности к электрооборудованию для измерений, контроля и лабораторного применения – часть 2-030: Специальные требования к испытательным и измерительным цепям
EN 61010-031	Требования безопасности к электрооборудованию для измерений, контроля и лабораторного применения – часть 031: Требования безопасности к переносным сборкам щупов для проведения электроизмерений и испытаний
EN 61010-2-032	Требования безопасности к электрооборудованию для измерений, контроля и лабораторного применения – часть 2-032: Специальные требования к переносным и ручным датчикам тока для электрических испытаний и измерений

### Функции

EN 61557	Электробезопасность в распределительных системах низкого напряжения до 1000 В <sub>AC</sub> и 1500 В <sub>DC</sub> - Оборудование для тестирования, измерений или мониторинга систем защиты Часть 1: Общие требования Часть 2: Сопротивление изоляции Часть 3: Сопротивление контура Часть 4: Сопротивление заземляющих проводников и уравнительного [эквипотенциального] соединения Часть 5: Сопротивление заземления Часть 6: Устройства защитного отключения (УЗО) в системах TT и TN Часть 7: Последовательность фаз Часть 10: Комбинированное измерительное оборудование
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### DIN 5032

	Фотометрия Часть 7: Классификация измерительных приборов освещенности и яркости
--	------------------------------------------------------------------------------------

### Справочные стандарты для электрических установок и компонент

EN 61008	Устройства защитного отключения (выключатели цепи) без встроенной защиты от бросков тока для домашнего и аналогичного применения
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN 61009	Устройства защитного отключения со встроенной защитой от бросков тока для домашнего и аналогичного применения
IEC 60364-4-41	Электроустановки в зданиях и сооружениях - часть 4-41 Защита в целях безопасности – защита от поражения электрическим током
BS 7671	Требования к проводке IEE (17 издание)
AS/NZS 3017	Электроустановки – руководства по проверке

#### Примечания о стандартах EN и IEC:

- Текст данного руководства содержит ссылки на Европейские стандарты. Все стандарты EX 6xxxx (например, EN 61010) эквивалентны стандартам серии IEC с таким же номером (например, IEC 61010) и отличаются только поправками, требуемыми процедурой гармонизации европейских стандартов.

## 3 Описание прибора

### 3.1 Передняя панель

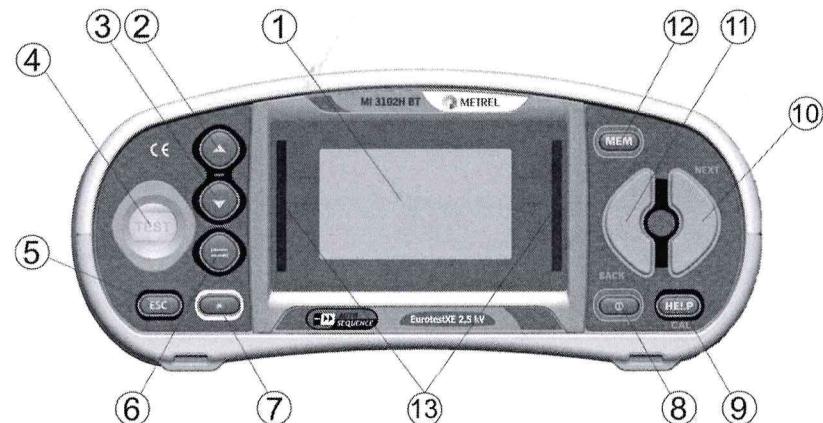


Рисунок 3.1: Передняя панель

#### Условные обозначения:

1 ЖК-дисплей	Матричный экран 128 x 64 точки, с подсветкой.
2 ВВЕРХ	Осуществляет изменение выбранного параметра.
3 ВНИЗ	
4 ПРОВЕРКА (TEST)	ПРОВ Инициирует начало процесса измерений. ЕРКА Также осуществляет касание контакта защитного (TES заземления РЕ. Т)
5 ВЫХОД (ESC)	Переход на один уровень назад.
6 ТАБУЛЯЦИЯ	Осуществляет выбор параметров в выбранной функции.
7 Фоновая подсветка, контрастность	Изменения уровня подсветки и контрастности.
8 ВКЛ / ВЫКЛ	Включение или выключение питания прибора. Прибор автоматически выключается через 15 минут после последнего нажатия на любую из клавиш.
9 ПОМОЩЬ / КАЛИБРОВКА (HELP / CAL)	Доступ к меню помощи. Осуществление калибровки испытательных выводов для функций проверки непрерывности. Осуществляет запуск измерений $Z_{REF}$ в подфункции измерения падения напряжения.
10 Переключатель функций ВПРАВО	- Выбор функции тестирования.

11	Переключатель функций - ВЛЕВО
12	ПАМЯТЬ (MEM) Осуществляет сохранение данных в память/ извлечение данных из памяти прибора. Осуществляет сохранение настроек для клещей.
13	Зеленые СИД Красные СИД Отображают результаты проверок Выполнено Успешно/ Не выполнено (PASS / FAIL).

### 3.2 Панель разъемов

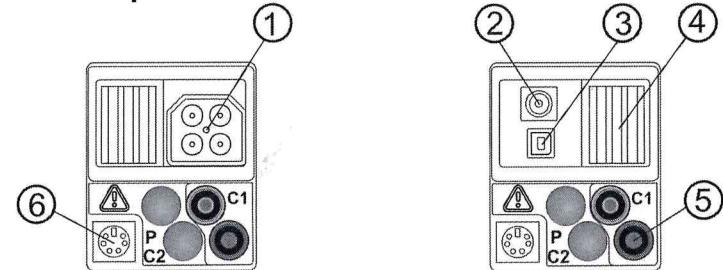


Рисунок 3.2: Панель разъемов

Условные обозначения:

1	Измерительный (испытательный) разъем	Измерительные входы / выходы.
2	Гнездо зарядного устройства USB-разъем	Подключение к разъему USB (1.1) персонального компьютера.
3	C1	Измерительный вход для токовых клещей
4	Защитная крышка	Подключение к последовательному порту ПК
5	PS/2	Подключение к дополнительным измерительным адаптерам
7		Подключение к считывателям штрих - кодов/ RFID

**⚠ Внимание!**

- Максимально допустимое напряжение между любым измерительным выводом (клеммой) и землей 600 В!
- Максимально допустимое напряжение между измерительными выводами (испытательными клеммами) на испытательном разъеме 600 В!
- Максимально допустимое напряжение на испытательной клемме C1 составляет 3 В!
- Максимальное кратковременное напряжение адаптера внешнего источника питания 14 В!

### 3.3 Вид сзади

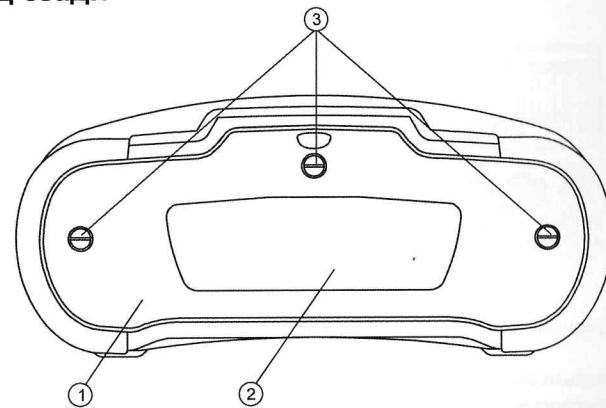


Рисунок 3.3: Задняя панель

Условные обозначения:

- 1 Крышка батарейного отсека / отсека плавких предохранителей
- 2 Информационная табличка на задней панели
- 3 Крепежные винты фиксации крышки батарейного отсека / отсека плавких предохранителей

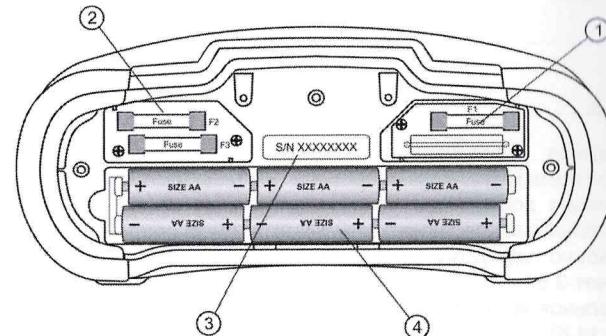


Рисунок 3.4: Батарейный отсек и отсек с плавкими предохранителями

Условные обозначения:

- 1 Предохранитель F1 M 315 mA / 250 В
- 2 Предохранители F2 и F 4 A / 500 В (отключающая способность: 50 кА)
- 3 Табличка (наклейка) с серийным номером

4 Элементы питания	Размер AA, перезаряжаемые NiMH	щелочные /
--------------------	--------------------------------	------------

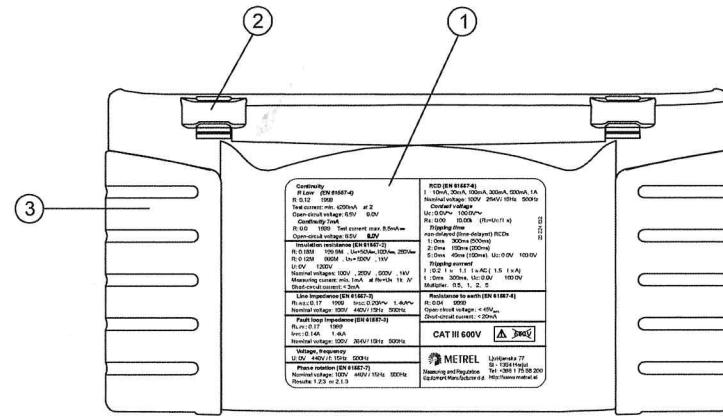



Рисунок 3.5: Низ

Условные обозначения:

- 1 Нижняя информационная табличка
- 2 Держатели ремня для переноски измерителя
- 3 Боковые накладки для переноски

### 3.4 Переноска прибора

Стандартный комплект поставки включает ремень для переноски прибора на шее, но можно заказать и другие дополнительные опции для переноски прибора. Оператор может выбрать соответствующий способ переноски прибора исходя из удобства при работе, смотрите следующие примеры:

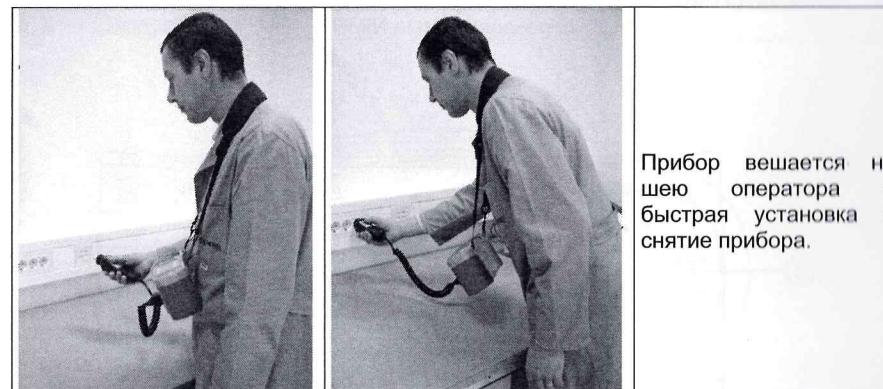

Прибор вешается на шею оператора – быстрая установка и снятие прибора.



Прибор может использоваться даже в мягкой сумке для переноски – испытательный кабель, подключается к прибору через отверстие в сумке спереди.

### 3.5 Комплект поставки прибора и принадлежностей

#### 3.5.1 Стандартный комплект MI 3102H BT – EurotestXE

- Прибор MI 3102H BT
- Мягкая сумка для переноски
- Испытательный проводник 3-проводный, 3 x 1.5 м
- Испытательный проводник 2,5 кВ 2x1,5м
- Испытательный щуп (пробник), 3 шт.
- Зубчатый зажим («крокодил»), 3 шт.
- Щуп «коммандер» A1314
- Набор для измерения сопротивления заземления S2026 20м
- Набор ремней для переноски
- Кабель RS232-PS/2
- USB кабель
- Комплект Ni-MH элементов питания
- Сетевой адаптер питания
- Компакт-диск с инструкцией и карманное “Руководство по тестированию и проверке установок низкого напряжения”.
- Краткая инструкция
- Калибровочный сертификат

#### 3.5.2 Стандартный комплект MI 3102H SE – EurotestXE

- Прибор MI 3102H SE
- Мягкая сумка для переноски
- Испытательный кабель с вилкой
- Испытательный проводник 3x1,5м
- Испытательный щуп, 3 шт.
- Зажим «крокодил», 3 шт.
- Набор для измерения сопротивления заземления S2026 20м
- Набор ремней для переноски
- Кабель RS232-PS/2
- USB кабель
- Комплект Ni-MH элементов питания
- Сетевой адаптер питания
- Компакт-диск с инструкцией и карманное “Руководство по тестированию и проверке установок низкого напряжения”.
- Краткая инструкция
- Калибровочный сертификат

#### 3.5.3 Дополнительные принадлежности


Смотрите приложенный список принадлежностей, доступных для заказа у Вашего дистрибутора.

## 4 Работа прибора


### 4.1 Дисплей и звук

#### 4.1.1 Монитор напряжений на клеммах


Монитор напряжений отображает текущие значения напряжений на тестовых выводах и информацию об активных тестовых выводах в режиме измерений для установок переменного тока.




Текущие напряжения отображаются вместе с индикацией испытательных клемм. Все три испытательные клеммы используются для выбранного измерения.




Текущие напряжения отображаются вместе с индикацией испытательных клемм. Тестовые выводы L и N (фаза и нейтраль) используются для выбранного измерения.



Испытательные клеммы L и PE (фазы и защитного заземления) активны; клемма N (нейтраль) также должна быть подсоединенна для обеспечения корректного входного напряжения.



Полярность испытательного напряжения, приложенного к выходным клеммам, L и N (фазы и нейтрали).



Экранное окно с клеммами для измерения сопротивления изоляции 2.5кВ.

#### 4.1.2 Индикатор заряда батареи

Индикатор показывает уровень заряда батареи и наличие подключенного внешнего зарядного устройства.



Индикатор емкости (заряда) батареи.



Батарея разряжена.  
Уровень заряда слишком низкий, чтобы гарантировать корректный результат. Замените или перезарядите элементы питания.



Осуществляется заряд батареи (при подключенном сетевом адаптере).

#### 4.1.3 Сообщения

В поле сообщений отображаются предупреждения и сообщения.



Выполняется измерение, принимайте во внимание отображаемые предупреждения.



Условия на входных клеммах позволяют начать измерение; принимайте во внимание отображаемые предупреждения и сообщения.



Условия на входных клеммах (выводах) не позволяют начать измерение; принимайте во внимание отображаемые предупреждения и сообщения.



УЗО сработало в процессе измерений (при функциях с УЗО).



Выбрано портативное УЗО (ПУЗО).  
Имеет место перегрев прибора. Измерения запрещены, пока температура не снизится до допустимого предела.



Результат(ы) могут быть сохранены.



В процессе измерений обнаружены сильные помехи от электротехнического оборудования. Результаты могут быть недостоверными.



L и N (фаза и нейтраль) поменялись местами.



**Внимание!** Высокое напряжение подано на испытательные клеммы.



**Внимание!** Опасное напряжение на клемме защитного заземления PE! Немедленно прекратите все действия и устраните причину неисправности / неправильного подключения перед продолжением любых измерений!



Сопротивление испытательных выводов при измерениях непрерывности цепи не скомпенсировано.



Сопротивление испытательных выводов при измерениях непрерывности цепи скомпенсировано.



Высокое сопротивление испытательных щупов относительно земли. Результаты могут быть недостоверными.



Слишком малый ток для заявленной точности. Результаты могут быть недостоверными. Проверьте в настройках токовых щупов (Current Clamp), может ли быть увеличена чувствительность токовых щупов.



Измеренный сигнал вне переделов диапазона (резкий). Результаты недостоверны.



Предохранитель F1 поврежден.

#### 4.1.4 Результаты



Результат измерений находится в допустимых предварительно заданных пределах (PASS).



Результат измерений находится вне допустимых предварительно заданных пределов (FAIL).



Измерение отменено. Изучите отображаемые предупреждения и сообщения.

#### 4.1.5 Звуковые предупреждения

Непрерывный звуковой сигнал

**Внимание!** Обнаружено опасное напряжение на клемме защитного заземления PE.

#### 4.1.6 Экраны справочной информации

**СПРАВКА (HELP)** Открывает окна справочной информации.

Меню справки имеются для всех функций. Меню справки содержит схемы, иллюстрирующие порядок правильного подключения прибора к электроустановкам. После выбора измерений, которые Вы хотите выполнить, нажмите на кнопку СПРАВКА (HELP), чтобы просмотреть соответствующее меню справки.

Кнопки в меню справки:

<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>	Выбор следующего / предыдущего окна справочной информации.
<b>ВЫХОД (ESC)/ СПРАВКА (HELP)/ Переключатель функций</b>	Выход из меню справки.





Рисунок 4.1: Примеры экранных окон справки

#### 4.1.7 Регулировки подсветки и контрастности

С помощью кнопки BACKLIGHT (ПОДСВЕТКА) может осуществляться регулировка подсветки и контрастности.

**Щелкните** Регулировка уровня интенсивности подсветки.

Удерживайте в Фиксирует высокий уровень интенсивности подсветки до нажатом момента выключения питания или повторного нажатия положении в кнопки. течение 1 секунды

Удерживайте в Отображается уровень настройки (гистограмма) положении в контрастности ЖК-дисплея. течение 2 секунд




Рисунок 4.2: Меню регулировки контрастности

Кнопки регулировки контрастности:

<b>ВНИЗ</b>	Снижает контрастность.
<b>ВВЕРХ</b>	Повышает контрастность.
<b>ПРОВЕРКА (TEST)</b>	Принимает новый уровень контрастности.
<b>ВЫХОД (ESC)</b>	Выход без сохранения изменений.

#### 4.2 Выбор функций

Для выбора функций испытаний/ измерений в каждом режиме испытаний следует использовать кнопки переключатель функций (**FUNCTION SELECTOR**).

Кнопки:

<b>Переключатель функций (Function selector)</b>	Выбор функций испытаний / измерений.
<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>	Выбор подфункции в выбранной функции измерений. Выбор экранного окна для просмотра (если результаты разделены на большее количество экранных окон).
<b>ТАБУЛЯЦИЯ</b>	Выбор исследуемого параметра, который надо установить или изменить.
<b>ПРОВЕРКА (TEST)</b>	Запускает выбранную функцию испытаний / измерения.
<b>ПАМЯТЬ (MEM)</b>	Сохраняет результаты измерений / вызывает сохраненные результаты.
<b>ВЫХОД (ESC)</b>	Возврат в главное меню.

Кнопки области тестовых параметров:

<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>	Изменяет выбранный параметр.
<b>ТАБУЛЯЦИЯ</b>	Выбирает следующий измеряемый параметр.
<b>Переключатель функций (Function selector)</b>	Переключение между главными функциями.
<b>ПАМЯТЬ (MEM)</b>	Сохраняет результаты измерений / вызывает сохраненные результаты.

Общее правило выбора **параметров** для оценки измерений / результатов испытаний:

**ВЫКЛ** Отсутствуют предельные величины, индикация: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_

Параметр **Значение(я)** – результаты будут отмечены как PASS (ВЫПОЛНЕНО УСПЕШНО) или FAIL (НЕ ВЫПОЛНЕНО), в соответствии с выбранным пределом.

Более подробная информация о работе испытательных функций прибора приведена в главе 5 **Измерения**

### 4.3 Главное меню приборов

Режим испытаний может быть выбран в главном меню прибора. Различные опции прибора могут быть выбраны в меню НАСТРОЙКИ .

- <УСТАНОВКА> испытание установки (системы) низкого напряжения переменного тока
- <АВТОИСПЫТАНИЕ> сконфигурированные по требованиям заказчика автоматические последовательности (только MI 3102H BT)
- <ДРУГИЕ> прочие испытания / измерения
- <НАСТРОЙКИ> Настройки прибора

Кнопки:

ВВЕРХ / ВНИЗ	Выбор соответствующей опции.
ПРОВЕРКА (TEST)	Ввод выбранной опции.

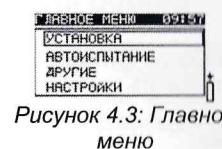


Рисунок 4.3: Главное меню

### 4.4 Настройки

Различные опции прибора могут быть выбраны в меню SETTINGS (НАСТРОЙКИ).

Имеющиеся опции:

- Вызов и удаление сохраненных результатов,
- Выбор языка,
- Установка даты и времени,
- Выбор рекомендованных стандартов для тестирования УЗО,
- Ввод коэффициента тока К3 (Isc),
- Поддержка коммандера (commander),
- Установка заводских настроек, инициализация модуля Bluetooth,
- Настройки для токовых клещей (только MI 3102H BT)
- Настройка единиц длины для удельного сопротивления грунта  $\rho$  (только MI 3102H BT)
- 




Рисунок 4.4: Опции в меню Settings (Настройки)

Кнопки:

ВВЕРХ / ВНИЗ	Выбор соответствующей опции.
ПРОВЕРКА (TEST)	Ввод выбранной опции.
ВЫХОД (ESC)/ Переключатель функций	Возврат в главное меню.

#### 4.4.1 Память

В этом меню сохраненные данные могут быть вызваны или удалены. За дополнительной информацией обратитесь к главе 7 Обработка данных




Рисунок 4.5: Опции памяти

Кнопки:

ВВЕРХ / ВНИЗ	Выбор опции.
ПРОВЕРКА (TEST)	Ввод выбранной опции.
ВЫХОД (ESC)	Возврат в меню настроек (settings).
Переключатель функций (Function selector)	Возврат в главное меню без сохранения изменений.

#### 4.4.2 Язык

В этом меню может быть установлен язык вывода.




Рисунок 4.6: Выбор языка

Кнопки:

ВВЕРХ / ВНИЗ	Выбор языка.
ПРОВЕРКА (TEST)	Подтверждение выбранного языка и выход в меню настроек (settings).
ВЫХОД (ESC)	Возврат в меню настроек (settings).
Переключатель функций (Function selector)	Возврат в главное меню без сохранения изменений.

#### 4.4.3 Дата и время

В этом меню может быть установлена дата и время.




Рисунок 4.7: Установка даты и времени

Кнопки:

ТАБУЛЯЦИЯ	Выбор поля для внесения изменений.
ВВЕРХ / ВНИЗ	Внесение изменений в выбранное поле.
ПРОВЕРКА (TEST)	Подтверждает новую дату/ время и осуществляет выход.

<b>ВЫХОД (ESC)</b>	Возврат в меню настроек (settings).
<b>Переключатель функций (Function selector)</b>	Возврат в главное меню без сохранения изменений.

**Примечание:**

- Если батареи извлекаются более чем на 1 минуту, установленные время и дата будут потеряны.

**4.4.4 Тестирование УЗО**

В данном меню может быть выбран используемый стандарт тестирования (испытаний) УЗО.




Рисунок 4.8: Выбор стандарта тестирования (испытаний) УЗО

Кнопки:

<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>	Выбор стандарта.
<b>ПРОВЕРКА (TEST)</b>	Подтверждение выбранного стандарта.
<b>ВЫХОД (ESC)</b>	Возврат в меню настроек (settings).
<b>Переключатель функций (Function selector)</b>	Возврат в главное меню без сохранения изменений.

Максимальное время срабатывания УЗО различается в зависимости от типа (стандарта).

Время отключения, определяемое отдельными стандартами, приведено ниже.

## Времена отключения в соответствии с EN 61008 / EN 61009:

	$\frac{1}{2} \times I_{\Delta N}^*$	$I_{\Delta N}$	$2 \times I_{\Delta N}$	$5 \times I_{\Delta N}$
Стандартные УЗО (без задержки)	$t_{\Delta} > 300$ мс	$t_{\Delta} < 300$ мс	$t_{\Delta} < 150$ мс	$t_{\Delta} < 40$ мс
Селективные УЗО (с временной задержкой)	$t_{\Delta} > 500$ мс	$130$ мс $< t_{\Delta} < 500$ мс	$60$ мс $< t_{\Delta} < 200$ мс	$50$ мс $< t_{\Delta} < 150$ мс

## Времена отключения в соответствии с EN 60364-4-41:

	$\frac{1}{2} \times I_{\Delta N}^*$	$I_{\Delta N}$	$2 \times I_{\Delta N}$	$5 \times I_{\Delta N}$
Стандартные УЗО (без задержки)	$t_{\Delta} > 999$ мс	$t_{\Delta} < 999$ мс	$t_{\Delta} < 150$ мс	$t_{\Delta} < 40$ мс
Селективные УЗО (с временной задержкой)	$t_{\Delta} > 999$ мс	$130$ мс $< t_{\Delta} < 999$ мс	$60$ мс $< t_{\Delta} < 200$ мс	$50$ мс $< t_{\Delta} < 150$ мс

Времена отключения в соответствии с BS 7671:

	$\frac{1}{2} \times I_{\Delta N}^*$	$I_{\Delta N}$	$2 \times I_{\Delta N}$	$5 \times I_{\Delta N}$
Стандартные УЗО (без задержки)	$t_{\Delta} > 1999$ мс	$t_{\Delta} < 300$ мс	$t_{\Delta} < 150$ мс	$t_{\Delta} < 40$ мс
Селективные УЗО (с временной задержкой)	$t_{\Delta} > 1999$ мс	$130$ мс $< t_{\Delta} < 500$ мс	$60$ мс $< t_{\Delta} < 200$ мс	$50$ мс $< t_{\Delta} < 150$ мс

Времена отключения в соответствии с AS/NZS 3017\*\*:

Тип УЗО	$I_{\Delta N}$ [mA]	$\frac{1}{2} \times I_{\Delta N}$ *	$I_{\Delta N}$	$2 \times I_{\Delta N}$	$5 \times I_{\Delta N}$	Примечание
		$t_{\Delta}$	$t_{\Delta}$	$t_{\Delta}$	$t_{\Delta}$	
I	$\leq 10$	$> 999$ мс	40 мс	40 мс	40 мс	Максимальное время отключения
II	$> 10 \leq 30$		300 мс	150 мс	40 мс	
III	$> 30$		300 мс	150 мс	40 мс	
IV S	$> 30$	$> 999$ мс	500 мс	200 мс	150 мс	Минимальное время бездействия
			130 мс	60 мс	50 мс	

\* Минимальный период испытаний для тока  $\frac{1}{2} \times I_{\Delta N}$ , УЗО не должно отключаться (срабатывать).

\*\* Испытательный ток и погрешность измерений соответствуют требованиям AS/NZS 3017.

Максимальные времена (длительности) испытаний в зависимости от выбранного тока испытаний для стандартных УЗО (без задержки).

Стандарт	$\frac{1}{2} \times I_{\Delta N}$	$I_{\Delta N}$	$2 \times I_{\Delta N}$	$5 \times I_{\Delta N}$
EN 61008 / EN 61009	300 мс	300 мс	150 мс	40 мс
EN 60364-4-41	1000 мс	1000 мс	150 мс	40 мс
BS 7671	2000 мс	300 мс	150 мс	40 мс
AS/NZS 3017 (I, II, III)	1000 мс	1000 мс	150 мс	40 мс

Максимальное время (длительность) испытаний в зависимости от выбранного испытательного тока для селективных УЗО (с временной задержкой).

Стандарт	$\frac{1}{2} \times I_{\Delta N}$	$I_{\Delta N}$	$2 \times I_{\Delta N}$	$5 \times I_{\Delta N}$
EN 61008 / EN 61009	500 мс	500 мс	200 мс	150 мс
EN 60364-4-41	1000 мс	1000 мс	200 мс	150 мс
BS 7671	2000 мс	500 мс	200 мс	150 мс
AS/NZS 3017 (IV)	1000 мс	1000 мс	200 мс	150 мс

#### 4.4.5 Коэффициент тока K3 (Isc)

В данном меню может быть настроен коэффициент тока короткого замыкания (Isc) для вычисления тока K3 линии Z лин. и контура Z конт.




Рисунок 4.9: Выбор коэффициента тока K3 (

Кнопки:

<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>	Установка значения тока K3 Isc.
<b>ПРОВЕРКА (TEST)</b>	Подтверждение значения тока K3 Isc.
<b>ВЫХОД (ESC)</b>	Возврат в меню настроек (settings).
<b>Переключатель функций (Function selector)</b>	Возврат в главное меню без сохранения изменений.

Ток короткого замыкания Isc в системе питания важен при выборе или проверке защитных размыкающих устройств (предохранителей, устройств защиты от избыточного тока, УЗО).

Коэффициент тока K3 Isc по умолчанию (ksc) равен 1.00. Это значение необходимо устанавливать в соответствии с местными нормативными документами. Диапазон регулировки коэффициента тока K3 Isc составляет 0.20 ÷ 3.00.

#### 4.4.6 Поддержка командера (щупа с наконечником типа «commander»)



Рисунок 4.10: Выбор поддержки дистанционных щупов типа «commander»

Кнопки:

<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>	Выбор опции поддержки дистанционных щупов типа «commander».
<b>ПРОВЕРКА (TEST)</b>	Подтверждение выбранной опции.
<b>ВЫХОД (ESC)</b>	Возврат в меню настроек (settings).
<b>Переключатель функций (Function selector)</b>	Возврат в главное меню без сохранения изменений.

#### Примечание:

- Опция отключения предназначена для отключения дистанционных кнопок управления щупами типа «commander». В условиях сильных электромагнитных помех функционирование дистанционного щупа типа «commander» может быть нестабильным.

#### 4.4.7 Начальные настройки

В данном меню настройки прибора, параметры измерений и предельные величины могут быть переустановлены в начальные ( заводские) значения. При установке начальных настроек инициализируется внутренний модуль Bluetooth (только MI 3102H BT)

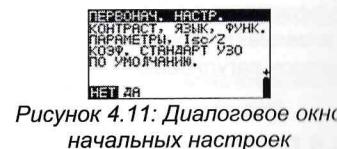


Рисунок 4.11: Диалоговое окно начальных настроек

Кнопки:

<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>	Осуществляет выбор опции [ДА, НЕТ].
<b>ПРОВЕРКА (TEST)</b>	Восстанавливает настройки по умолчанию (если выбрано ДА).
<b>ESC</b>	Возврат в меню настроек (settings).
<b>Переключатель функций</b>	Возврат в главное меню без сохранения изменений.

**Предупреждение:**

- При использовании этой опции персональные настройки будут потеряны!
- Если батареи извлечены более чем на 1 минуту, настройки заказчика теряются.

Заводские настройки по умолчанию приведены ниже:

Настройки прибора	Значение по умолчанию
Язык	Английский
Контрастность	Как определено и сохранено при настройке
Единицы измерения длины (только MI 3102H BT)	м
Коэффициент тока К3 (Isc)	1.00
Стандарты УЗО	EN 61008 / EN 61009
Командер	A 1314, A 1401
Встроенный Bluetooth (только MI 3102H BT)	Инициализация встроенного модуля bluetooth
Настройки клещей	
клещи	A1391, 40A (MI 3102H BT) A1018, 20 A ( MI 3102H SE)

Режим тестирования (испытаний):	Параметры / предельное значение
Функция	
Подфункция	

УСТАНОВКА (СИСТЕМА):	
ЗАЗЕМЛЕНИЕ RE, 2 клещей (только MI 3102H BT)	Предел отсутствует

Удельное сопротивление грунта $\rho$ (только MI 3102H BT)	2.0 м
R ИЗ.	Предел отсутствует Номинальное напряжение испытаний: 500 В
Малое сопротивление R 200 мА	Предел отсутствует
НЕПРЕРЫВНОСТЬ	Предел отсутствует
Rpe, Rpe(rcd) (только MI 3102H BT)	Предел отсутствует
ЛИНИЯ Z лин. (импеданс линии)	Тип предохранителя: не выбран
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ	$\Delta U: 4.0 \%$ $Z_{REF}: 0.00 \Omega$
ИМПЕДАНС Z конт.	Тип предохранителя: не выбран
$Z_s$ узо	Тип предохранителя: не выбран
УЗО	УЗО t Номинальный дифференциальный ток: $I_{\Delta N}=30$ мА Тип УЗО: АС, без задержки Начальная полярность испытательного тока: $\triangleleft$ ( $0^\circ$ ) Предельное контактное напряжение: 50 В Множитель тока: x1
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (только MI 3102H BT)	
АВТО TT	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: не выбран $Z_{REF}: ---$ $\Delta U: 4.0 \%$ УЗО: 10 мА $I_c: 50$ В
АВТО TN (узо)	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: не выбран $Z_{REF}: ---$ $\Delta U: 4.0 \%$ $Rpe: $ Предел отсутствует
АВТО TN	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: не выбран $Z_{REF}: ---$ $\Delta U: 4.0 \%$ $Rpe: $ Предел отсутствует
ПРОЧИЕ:	
ГАРМОНИКИ (только MI 3102H BT)	$U_h: 1$
ДАТЧИК	Предел отсутствует
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА	500 В

Примечание:

- Первичные установки (сброс настроек прибора) также можно вернуть путем нажатия клавиши TAB при включенном приборе.

#### 4.4.8 Настройки клемм (только MI 3102H BT)

В меню настройки клемм (**Clamp settings menu**) может быть настроен (сконфигурирован) измерительный вход C1.



Рисунок 4.12: Настройка конфигурации измерительного входа токоизмерительных клемм

Параметры, подлежащие настройке:

<b>Модель</b>	Модель токоизмерительных клемм [A1018, A1019, A1391].
<b>Диапазон</b>	Диапазон измерения токоизмерительных клемм [20 A], [40 A, 300 A].

#### Выбор измеряемых параметров

Кнопки:

<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>	Выбор соответствующей опции.
<b>ПРОВЕРКА (TEST)</b>	Позволяет изменять данные для выбранного параметра.
<b>ПАМЯТЬ (MEM)</b>	Сохраняет настройки.
<b>ВЫХОД (ESC)</b>	Возврат в меню настроек клемм.
<b>Переключатель функций (Function selector)</b>	Возврат в главное меню без сохранения изменений.

#### Изменение данных для выбранного параметра

Кнопки:

<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>	Установка параметров.
<b>ПРОВЕРКА (TEST)</b>	Подтверждает установленные данные.
<b>ПАМЯТЬ (MEM)</b>	Сохраняет настройки.
<b>ВЫХОД (ESC)</b>	Позволяет отменить изменение данных для выбранного параметра.
<b>Переключатель функций (Function selector)</b>	Возврат в главное меню без сохранения изменений.

#### Примечание:

- Должен учитываться диапазон измерений прибора. Диапазон измерений токоизмерительных клемм может быть больше диапазона прибора.

#### 4.4.9 Единицы измерения длины (только MI 3102H BT)

В данном меню могут быть выбраны единицы измерения длины для измерения удельного сопротивления грунта.




Рисунок 4.13: Выбор единиц измерения длины

Кнопки:

<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>	Осуществляет выбор единиц измерения длины.
<b>ПРОВЕРКА (TEST)</b>	Подтверждение выбранной опции.
<b>ВЫХОД (ESC)</b>	Возврат в меню настроек (settings).
<b>Переключатель функций (Function selector)</b>	Возврат в главное меню без сохранения изменений.

## 5 Измерения

### 5.1 Напряжение, частота и последовательность фаз

Данные измерений напряжения и частоты всегда отображаются на мониторе напряжения на зажимах. В меню **TRMS НАПРЯЖЕНИЕ** можно сохранять измеренное напряжение, частоту и информацию о выявленном трехфазном соединении. Измерения основаны на стандарте EN 61557-7.

Инструкции по функциональным возможностям кнопок приведены в главе 4.2.



Рисунок 5.1: Напряжение в однофазной цепи

#### Параметры испытаний для измерения напряжения

Установка параметров не требуется.

#### Подключения при измерении напряжения

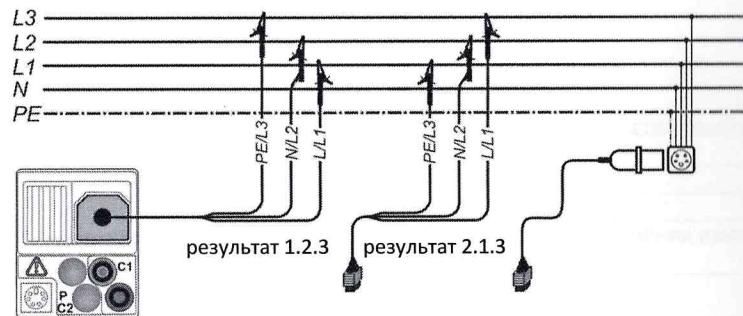


Рисунок 5.2: Подключение 3-х проводного тестового кабеля и дополнительного адаптера к трехфазной цепи

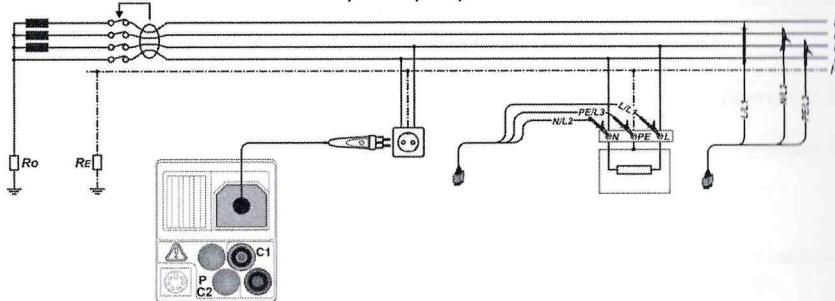


Рисунок 5.3: Подключение штепсельного щупа и 3-х проводного тестового кабеля к однофазной цепи

#### Процедура измерения напряжения

- Выберите функцию **TRMS НАПР.** при помощи кнопок переключателя функций.
- **Подключите** испытательный кабель к прибору.
- **Подключите** испытательные выводы (проводы) к исследуемому элементу (см. Рисунок 5.2: Подключение 3-х проводного тестового кабеля и дополнительного адаптера к трехфазной цепи и Рисунок 5.3: Подключение штепсельного щупа и 3-х проводного тестового кабеля к однофазной цепи)
- **Сохраните** результат измерения напряжения нажатием клавиши **MEM** (опция).

Измерение начинается немедленно после выбора функции **TRMS НАПР.**




Рисунок 5.4: Примеры измерения напряжения в трехфазной цепи

Отображаемые результаты для **однофазной** цепи:

- Ulin** ..... Напряжение между фазой и нейтралью.  
**Ulpe** ..... Напряжение между фазой и защитным заземлением  
**Unpe** ..... Напряжение между нейтралью и защитным заземлением  
**f** ..... Частота

Отображаемые результаты для **трехфазной** цепи:

- U12** ..... Напряжение между фазами L1 и L2  
**U13** ..... Напряжение между фазами L1 и L3  
**U23** ..... Напряжение между фазами L2 и L3  
**1.2.3** ..... Правильное подключение – последовательность вращения по часовой стрелке  
**3.2.1** ..... Неправильное подключение – последовательность вращения против часовой стрелки  
**f** ..... Частота

## 5.2 Сопротивление изоляции

Измерение сопротивления изоляции выполняется для обеспечения безопасности и защиты от удара электрическим током через изоляцию. Типовые измерения:

- сопротивление изоляции между проводами установки,
- сопротивление изоляции непроводящих комнат (стены и полы),
- сопротивление изоляции кабелей, проложенных в грунте, и
- сопротивление антистатических полов.

Инструкции по функциональным возможностям кнопок приведены в главе 4.2.




Рисунок 5.5: Сопротивление изоляции

### Параметры испытаний для измерений сопротивления изоляции

<b>Из.</b>	<b>Номинальное напряжение испытаний [50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В]</b> <b>Классификация результатов измерения сопротивлений изоляции при сохранении [L1/PE, L2/PE, L3/PE, L1/N, L2/N, L3/N, N/PE, L1/L2, L1/L3, L2/L3]</b>
<b>Предел</b>	<b>Минимальное сопротивление изоляции [ВыКЛ, 0.01 МΩ + 200 МΩ]</b>

### Испытательные цепи для определения сопротивления изоляции

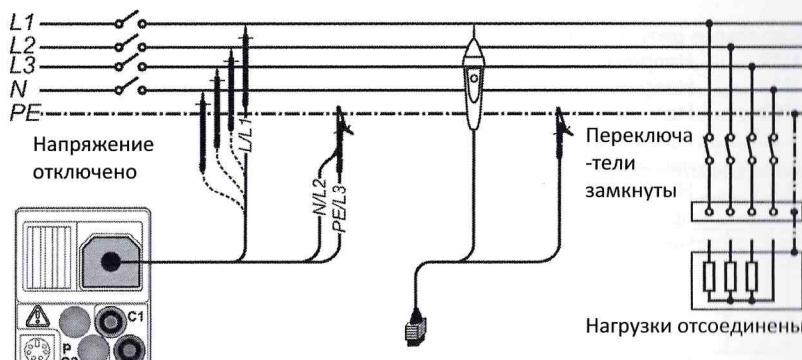


Рисунок 5.6: Подключение 3-х проводного тестового кабеля и щупа с наконечником «Tip commander» ( $U_{N} \leq 1 \text{ кВ}$ )



Рисунок 5.7: Подключение 2.5 кВ тестового кабеля) ( $U_{N} = 2.5 \text{ кВ}$ )

### Процедура измерения сопротивления изоляции

- Выберите функцию **R из.** при помощи кнопок переключателя функций. Классификация результатов измерения сопротивления изоляции будет осуществляться одновременно с сохранением. Испытания сопротивления изоляции осуществляются одинаково независимо от выбранной подфункции. Тем не менее, важно выбрать соответствующую подфункцию, чтобы классифицировать правильно результаты измерений для учета в проверочной документации (отчетах об испытаниях).
- Установите требуемое **испытательное напряжение**.
- Активируйте и установите **пределевые** значения (необязательно).
- Отсоедините** тестируемую установку от напряжения питания (и выполните разрядку для изоляции).
- Подсоедините** испытательный кабель к прибору и затем к исследуемому компоненту (см. Рисунок 5.6: Подключение 3-х проводного тестового кабеля и щупа с наконечником «Tip commander» ( $U_{N} \leq 1 \text{ кВ}$ ))
- Рисунок 5.7: Подключение 2.5 кВ тестового кабеля) ( $U_{N} = 2.5 \text{ кВ}$ )

Различные испытательные кабели должны использоваться при номинальном напряжении испытаний  $U_{N} \leq 1000 \text{ В}$  и  $U_{N} = 2500 \text{ В}$ . Также используются различные испытательные клеммы.

Стандартный трехжильный испытательный провод, испытательный кабель типа «SCHUKO» или штепсельный кабель/ щуп с наконечником типа «tip commander» могут использоваться для проверки изоляции с номинальными напряжениями испытаний  $\leq 1000 \text{ В}$ . Для проверки изоляции напряжением 2500 В должны использоваться два испытательных вывода (проводы) на 2500 В.

- Нажмите на кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**, чтобы выполнить измерения (щелкните дважды, чтобы начать непрерывные измерения и позднее нажмите один раз, чтобы остановить измерения).
- После окончания измерений подождите, пока исследуемый объект полностью разрядится.
- Сохраните** результат нажатием кнопки **MEM** (опция).




Рисунок 5.8: Пример результатов измерения сопротивления изоляции

Отображенные результаты:

R..... сопротивление изоляции  
Um ..... напряжение испытаний (действительная величина)

### 5.3 Диагностика DAR и PI

Анализ изменений измеряемого сопротивления изоляции с течением времени и расчет **DAR** (коэффициента абсорбции диэлектрика) и **PI** (индекса поляризации) являются очень полезными эксплуатационными испытаниями изоляционных материалов.

Диагностические испытания представляют собой длительные испытания по оценке качества изоляционного материала в процессе испытаний. Результаты данного испытания позволяют принять решение о профилактической замене изоляционного материала.

**DAR** представляет собой отношение величин сопротивлений изоляции, измеренных через 15 секунд и через 1 минуту. Испытательное напряжение постоянного тока постоянно подается в течение всей длительности измерений.

$$DAR = \frac{R_{iso}(1\ min)}{R_{iso}(15\ s)}$$

**PI** представляет собой соотношение величин сопротивлений изоляции, измеренных через 1 минуту и через 10 минут. Испытательное напряжение постоянного тока постоянно подается в течение всей длительности измерений.

$$PI = \frac{R_{iso}(10\ min)}{R_{iso}(1\ min)}$$

За дополнительной информацией о диагностике PI и DAR обратитесь к справочнику Metrel **Современные испытания изоляции**.




Рисунок 5.9: Меню диагностических испытаний

Инструкции по функциональным возможностям кнопок приведены в главе 4.2.

#### Тестовый параметр для диагностических испытаний

Из	Номинальное напряжение испытаний [500 В, 1000 В, 2500 В]
----	----------------------------------------------------------

**Процедура диагностических испытаний**

- Выберите функцию **ДИАГНОСТИКА** из меню **Другие (Others)**.
- Установите номинальное напряжение испытаний.
- Подсоедините** испытательный кабель к прибору и затем к исследуемому компоненту (см. Рисунок 5.6: Подключение 3-х проводного тестового кабеля и щупа с наконечником «Tip commander» ( $UN \leq 1 \text{ кВ}$ ))
  - и*
  - Рисунок 5.7: Подключение 2.5 кВ тестового кабеля** ( $UN = 2.5 \text{ кВ}$ )
  - ).*

Различные испытательные кабели должны использоваться при номинальном напряжении испытаний  $UN \leq 1000 \text{ В}$  и  $UN = 2500 \text{ В}$ . Также используются различные испытательные клеммы.

Стандартный трехжильный испытательный провод, испытательный кабель типа «SCHUKO» или штепсельный кабель/ щуп с наконечником типа «tip commander» могут использоваться для диагностических испытаний с номинальными напряжениями испытаний  $\leq 1000 \text{ В}$ . Для диагностических испытаний с напряжением 2500 В должны использоваться два испытательных вывода (проводов) на 2500 В.
- Чтобы начать измерения нажмите кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**. Внутренний таймер начнет отсчет. После того как внутренний таймер отсчитает 1 мин, на дисплее будут отображены R60 и DAR фактор, и подан короткий звуковой сигнал.
- После того как внутренний таймер отсчитает 10 мин, на дисплее будет отображен PI фактор и снова будет подан короткий звуковой сигнал.
- Снова нажмите на кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**, чтобы остановить измерения.
- Сохраните** результат нажатием кнопки **MEM** (опция).



Рисунок 5.10: Пример с результатами диагностических испытаний PI и DAR

**Отображаемые результаты:**

- R ..... сопротивление изоляции  
 U ..... напряжение испытаний (действительная величина)  
 R60 ..... сопротивление через 60 секунд  
 DAR ..... коэффициент абсорбции диэлектрика  
 PI ..... индекс поляризации

**Примечания:**

- Диагностические испытания могут проводиться только при номинальных напряжениях испытаний 500 В, 1000 В и 2500 В.
- Если любые величины сопротивлений изоляции ( $R_{uz}(15\text{s})$  или  $R_{uz}(1\text{мин})$ ) выходят за допустимые пределы, DAR-фактор не рассчитывается. Поле с результатом останется пустым: DAR : \_ \_ !

- Если любые величины сопротивлений изоляции ( $R_{uz}(1\text{мин})$  или  $R_{uz}(10\text{мин})$ ) выходят за допустимые пределы, PI-фактор (коэффициент) не рассчитывается. Поле с результатом останется пустым: PI : \_ \_ !

## 5.4 Сопротивление заземляющих проводников и эквипотенциального соединения

Измерение сопротивления выполняется для проверки защиты от поражения электрическим током при замыканиях на землю и через эквипотенциальные соединения. Имеются две подфункции:

- R 200 mA - Измерение сопротивления провода защитного заземления в соответствии с EN 61557-4 (200 mA) и
- НЕПРЕРЫВНОСТЬ - Длительные (непрерывные) измерения сопротивления с помощью пониженного испытательного тока 7 mA.

Инструкции по функциональным возможностям кнопок приведены в главе **4.2 Выбор функций**



Рисунок 5.11: R200 mA

### Параметры испытаний для измерений сопротивления

Испытание	Подфункция измерения сопротивления [R 200 mA, НЕПРЕРЫВНОСТЬ]
Предел	Максимальное сопротивление [Выкл, 0.1 Ω ÷ 20.0 Ω]

#### Дополнительный параметр испытаний для подфункции НЕПРЕРЫВНОСТЬ

<input checked="" type="checkbox"/> Зуммер (Buzzer)	Вкл (подается звуковой сигнал, если величина сопротивления ниже установленной величины) или Выкл
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

### 5.4.1 Измерения сопротивления R 200 mA

Измерение сопротивления выполняется с автоматическим изменением полярности испытательного напряжения.

#### Испытательная цепь для измерений R 200 mA

MPEC.... Главный уравнитель потенциалов  
PCC... Провод защитного заземления

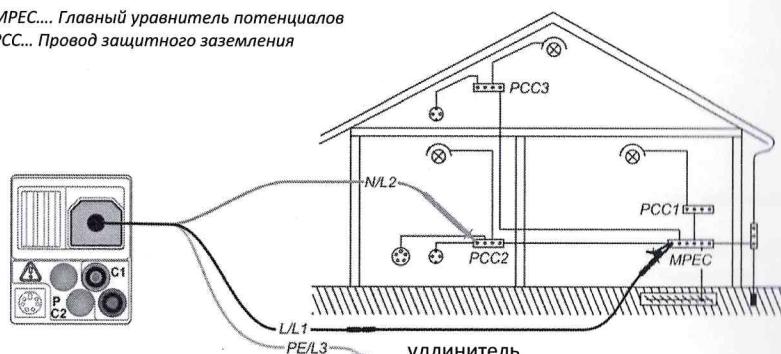


Рисунок 5.12: Подключение 3-х проводного тестового кабеля плюс дополнительного удлинительного кабеля

#### Процедура измерений R 200 mA

- Выберите функцию **непрерывность** с помощью кнопок переключателя функций.
- Установите подфункцию в **R 200mA**.
- Активируйте и установите **пределы** (если необходимо).
- **Подключите** испытательный кабель к прибору.
- **Компенсируйте** сопротивление испытательных выводов (если необходимо, см. раздел 5.4.3 Компенсация сопротивления испытательных проводов ).
- **Отсоедините** тестируемую установку от сети питания и снимите остаточный заряд.
- **Подключите** испытательные выводы к соответствующей проводке защитного заземления PE (см. Рисунок 5.12: Подключение 3-х проводного тестового кабеля плюс дополнительного удлинительного кабеля ).
- Для проведения измерений нажмите на кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**.
- После завершения измерений **сохраните** результат нажатием на кнопку **MEM** (при необходимости).



Рисунок 5.13: Пример результатов измерения R200 mA

Отображаемый результат:

- R ..... Сопротивление R 200 mA  
R+ ..... Результат при положительной полярности  
R- ..... Результат при отрицательной полярности испытаний

### 5.4.2 Непрерывные измерения сопротивления пониженным током

Как правило, эта функция используется как стандартный Ом-метр с низким испытательным током. Измерение выполняется постоянно без изменения полярности. Функция также может быть применена для испытания непрерывности индуктивных компонентов.

#### Испытательная цепь для непрерывного измерения сопротивления

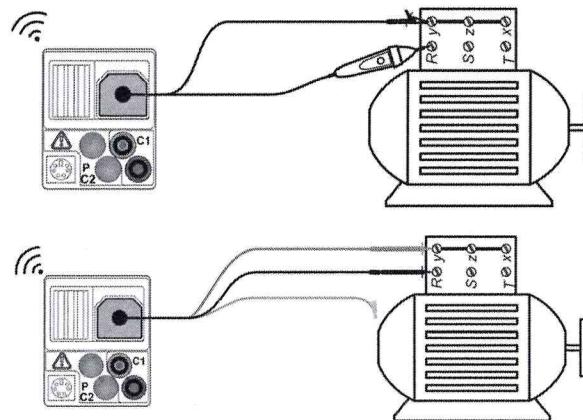


Рисунок 5.14: Приложения с щупом с наконечником «Tip commander» и 3-х проводным тестовым кабелем

#### Процедура непрерывного измерения сопротивления

- Выберите функцию Непрерывности с помощью кнопок переключателя функций.
- Выберите подфункцию **НЕПРЕРЫВ.**
- Активируйте и установите **предел** (если необходимо).
- **Подключите** испытательный кабель к прибору.
- **Компенсируйте** сопротивление испытательных проводов (если необходимо, см. раздел 5.4.3 Компенсация сопротивления испытательных проводов).
- ).
- **Отсоедините** тестируемую установку от сети питания и снимите остаточный заряд с объекта.
- **Подсоедините** испытательные выводы к исследуемому объекту (см. Рисунок 5.14: Приложения с щупом с наконечником «Tip commander» и 3-х проводным тестовым кабелем).
- ).
- Нажмите на кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**, чтобы начать непрерывные измерения.
- Нажмите на кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**, чтобы остановить измерения.
- После завершения измерений **сохраните** результат нажатием на кнопку **MEM** (при необходимости).




Рисунок 5.15: Пример непрерывного измерения сопротивления

Отображаемый результат:

R..... сопротивление

#### 5.4.3 Компенсация сопротивления испытательных проводов

В данной главе описывается порядок компенсации сопротивления испытательных проводов для обеих функций проверки непрерывности R 200 мА и НЕПРЕРЫВНОСТЬ. Компенсация требуется для устранения влияния сопротивления испытательных проводов и внутренних сопротивлений прибора на измеряемое сопротивление. Поэтому, компенсация сопротивления проводов является очень важной функцией для получения корректного результата.



данный значок отображается на дисплее, если компенсация была выполнена успешно.

#### Цепи (схемы) для компенсации сопротивления испытательных проводов




Рисунок 5.16: Закороченные испытательные выводы

#### Процедура компенсации сопротивления испытательных проводов

- Выберите функцию R 200 мА или НЕПРЕРЫВНОСТЬ.
- **Подключите** испытательный кабель к прибору и закоротите вместе испытательные провода (см. Рисунок 5.16: Закороченные испытательные выводы).
- ).
- Для проведения измерений сопротивления нажмите на кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**.
- Нажмите на кнопку **КАЛИБРОВКА (CAL)**, чтобы компенсировать сопротивление проводов.



Рисунок 5.17: Результаты со старыми величинами калибровки




Рисунок 5.18: Результаты с новыми величинами калибровки

#### Примечание:

- Предельная величина для компенсации сопротивления проводки (выводов) составляет 5 Ω. Если сопротивление выше указанной величины, величина компенсации устанавливается обратно в значение по умолчанию.
- **CAL** значок отображается, если калибровочная величина не сохранена.

## 5.5 Тестирование устройств защитного отключения (УЗО)

Для проверки УЗО в установках требуется проведение различных тестов и измерений. Измерения основаны на стандарте EN 61557-6.

Могут проводиться следующие измерения и тесты (подфункции):

- контактное напряжение,
- время отключения (срабатывания),
- ток отключения (срабатывания) и
- автоматическая проверка УЗО.

Инструкции по функциональным возможностям кнопок приведены в главе 4.2 Выбор функций

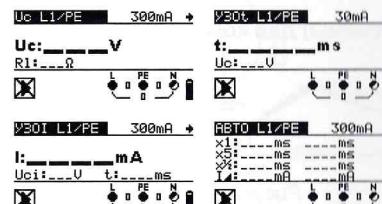


Рисунок 5.19: Тестирование УЗО

Параметры тестирования и проведения измерений для УЗО

ПРОВЕРКА (TEST)	Тестирование УЗО [Uc, УЗО t, УЗО I, АВТО] Классификация результатов при сохранении [L1/PE, L2/PE, L3/PE]
I <sub>ΔN</sub>	Номинальная чувствительность УЗО по току утечки I <sub>ΔN</sub> [10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA].
Тип	Тип УЗО [AC, A, F]. Начальная полярность [ $\wedge$ , $\vee$ , $\wedge$ , $\vee$ ] Выбор типа УЗО [селективное <input checked="" type="checkbox"/> , общее без задержки <input type="checkbox"/> , PRCD (портативное УЗО), PRCD-K (портативное УЗО-К)]
УМНОЖ. (MUL)	Коэффициент умножения измерительного тока [ $\frac{1}{2}$ , 1, 2, 5 I <sub>ΔN</sub> ].
Ulim	Предел стандартного напряжения прикосновения [25 В, 50 В].

Примечания:

- Ulim можно выбрать только в подфункции Uc.
- УЗО с задержкой обладают характеристиками отложенного отклика. При проверке контактного напряжения или других тестах УЗО с задержкой, возврат в исходное состояние занимает определенное время. Таким образом, перед выполнением теста на отключение, по умолчанию имеет место временная задержка в 30 секунд.

### Подключения при проверке УЗО

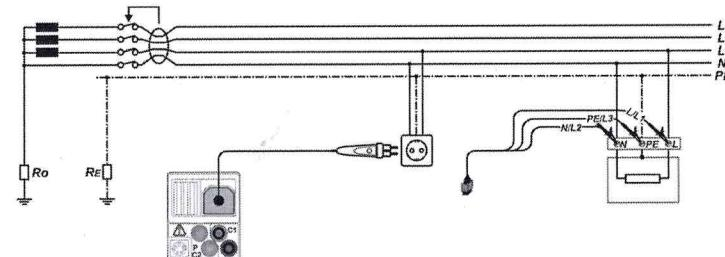


Рисунок 5.20: Подключение штепсельного щупа «plug commander» и 3-х проводного тестового кабеля

#### 5.5.1 Контактное напряжение (УЗО Uc)

Ток, текущий по кабелю PE, вызывает падение напряжения на сопротивлении заземления, то есть, разность потенциалов между эквипотенциальной связующей цепью PE и «землей». Эта разность потенциалов называется контактным напряжением и существует во всех открытых токопроводящих частях, подключенных к шине защитного заземления PE. Она должно быть всегда меньше, чем стандартное предельное безопасное напряжение.

Контактное напряжение измеряется испытательным током, меньшим, чем  $\frac{1}{2} I_{\Delta N}$ , во избежание срабатывания УЗО; затем ток приводится к номинальному значению - I<sub>ΔN</sub>.

#### Процедура измерения контактного напряжения

- Выберите функцию УЗО при помощи кнопок переключателя функций.
  - Выберите подфункцию Uc. Классификация результатов измерения Uc УЗО будет осуществляться одновременно с сохранением.
- Испытания по определению Uc УЗО осуществляются одинаково независимо от выбранной подфункции. Тем не менее, важно выбрать соответствующую подфункцию, чтобы классифицировать правильно результаты измерений для учета в проверочной документации (отчетах об испытаниях).
- Установите тестовые параметры (при необходимости).
  - Подключите испытательный кабель к прибору.
  - Подключите испытательную проводку (выводы) к исследуемому компоненту (см. Рисунок 5.20: Подключение штепсельного щупа «plug commander» и 3-х проводного тестового кабеля).
  - Для проведения измерений нажмите на кнопку ПРОВЕРКА (TEST).
  - Сохраните результат нажатием кнопки MEM (опция).

Полученный результат измерений контактного напряжения зависит от номинального тока утечки УЗО и умножается на значение соответствующего коэффициента (в зависимости от типа УЗО и типа испытательного тока). Коэффициент 1.05 применяется для устранения погрешности измерения,

способной привести к занижению результата измерений. Смотрите Таблицу 5.1: Взаимосвязь между  $U_c$  и  $I_{\Delta N}$  для получения подробной информации о коэффициентах вычисления контактного напряжения.

Тип УЗО	Контактное напряжение $U_c$ , в пропорции к	Номинальный ток $I_{\Delta N}$	Примечания
AC	<input type="checkbox"/>	$1.05 \times I_{\Delta N}$	любой
AC	<input checked="" type="checkbox"/>	$2 \times 1.05 \times I_{\Delta N}$	
A, F	<input type="checkbox"/>	$1.4 \times 1.05 \times I_{\Delta N}$	$\geq 30$ мА
A, F	<input checked="" type="checkbox"/>	$2 \times 1.4 \times 1.05 \times I_{\Delta N}$	
A, F	<input type="checkbox"/>	$2 \times 1.05 \times I_{\Delta N}$	$< 30$ мА
A, F	<input checked="" type="checkbox"/>	$2 \times 2 \times 1.05 \times I_{\Delta N}$	Все модели

Таблица 5.1: Взаимосвязь между  $U_c$  и  $I_{\Delta N}$ 

Сопротивление контура является показательным и вычисляется исходя из полученного значения  $U_c$  (без дополнительных коэффициентов), в соответствии с формулой:  $R_L = \frac{U_c}{I_{\Delta N}}$ .



Рисунок 5.21: Пример результатов измерений контактного напряжения

Отображаемые результаты:

$U_c$ ..... контактное напряжение

$R_L$ ..... сопротивление короткозамкнутого контура

### 5.5.2 Время отключения УЗО (УЗО t)

Измерение времени отключения определяет чувствительность УЗО при разных значениях тока утечки.

#### Процедура измерения времени отключения

- Выберите функцию **УЗО** при помощи кнопок переключателя функций.
- Выберите подфункцию **УЗОt**. Классификация результатов измерения УЗОt будет осуществляться одновременно с сохранением. Испытания по определению УЗОt осуществляются одинаково независимо от выбранной подфункции. Тем не менее, важно выбрать соответствующую подфункцию, чтобы классифицировать правильно результаты измерений для учета в проверочной документации (отчетах об испытаниях).
- Установите тестовые **параметры** (при необходимости).
- Подключите** испытательный кабель к прибору.
- Подключите** испытательные провода (выводы) к исследуемому компоненту (см. Рисунок 5.20: Подключение штекельного щупа «plug commander» и 3-х проводного тестового кабеля
- Для проведения измерений нажмите на кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**.
- Сохраните** результат нажатием кнопки **MEM** (опция).




Рисунок 5.22: Пример результатов измерения времени отключения

Отображаемые результаты:

- $t$  ..... время отключения (срабатывания)  
 $U_c$  ..... контактное напряжение при номинальном токе  $I_{\Delta N}$

### 5.5.3 Ток отключения УЗО (УЗО I)

Постоянное увеличение тока утечки необходимо для тестирования пороговой чувствительности отключения УЗО. Прибор увеличивает измерительный ток малыми шагами в пределах выбранного диапазона:

Тип УЗО	Диапазон крутизны характеристики		Форма волны	Примечания
	Начальная величина	Конечная величина		
AC	$0.2 \times I_{\Delta N}$	$1.1 \times I_{\Delta N}$	Синусоидальная	Все модели
A, F ( $I_{\Delta N} \geq 30 \text{ mA}$ )	$0.2 \times I_{\Delta N}$	$1.5 \times I_{\Delta N}$	Импульсная	
A, F ( $I_{\Delta N} = 10 \text{ mA}$ )	$0.2 \times I_{\Delta N}$	$2.2 \times I_{\Delta N}$		

Максимальный измерительный ток равен  $I_d$  (ток отключения) или конечное значение, в случае, когда УЗО не включено (не отключилось).

#### Процедура измерения тока отключения

- Выберите функцию **УЗО** при помощи кнопок переключателя функций.
- Выберите подфункцию **УЗО I**. Классификация результатов измерения УЗО I будет осуществляться одновременно с сохранением. Испытания по определению тока I УЗО осуществляются одинаково независимо от выбранной подфункции. Тем не менее, важно выбрать соответствующую подфункцию, чтобы классифицировать правильно результаты измерений для учета в проверочной документации (отчетах об испытаниях).
- Установите тестовые **параметры** (при необходимости).
- **Подключите** испытательный кабель к прибору.
- **Подключите** измерительную проводку (выводы) к тестируемому элементу (см. Рисунок 5.20: Подключение штекерного щупа «plug commander» и 3-х проводного тестового кабеля ).
- Для проведения измерений нажмите на кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**.
- **Сохраните** результат нажатием кнопки **MEM** (опция).



Рисунок 5.23: Пример результата измерения тока отключения

Отображаемые результаты:

- $I$  ..... ток отключения  
 $U_{ci}$  ..... контактное напряжение при токе отключения  $I$ , или конечное значение, если срабатывание УЗО не произошло  
 $t$  ..... время отключения (срабатывания)

### 5.5.4 Автоматическая проверка УЗО

Функция автоматического, или полного теста УЗО предназначена для выполнения полной проверки УЗО (время отключения при различных токах утечки, ток отключения и контактное напряжение) за один цикл автоматических тестов, проводимых прибором.

Дополнительная кнопка:


<b>СПРАВКА/ ДИСПЛЕЙ (HELP / DISPLAY)</b>	Переключение между верхней и нижней частью области результатов.
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

#### Процедура автоматических испытаний (теста) УЗО


Этапы (шаги) автоматической проверки УЗО	Примечания
<input type="checkbox"/> Выберите функцию <b>УЗО</b> при помощи кнопок переключателя функций.	
<input type="checkbox"/> Выберите подфункцию <b>АВТО</b> . Классификация результатов измерения $I_{sc}$ УЗО будет осуществляться одновременно с сохранением.	
Автоматическая проверка AUTO осуществляются одинаково независимо от выбранной подфункции. Тем не менее, важно выбрать соответствующую подфункцию, чтобы классифицировать правильно результаты измерений для учета в проверочной документации (отчетах об испытаниях).	
<input type="checkbox"/> Установите тестовые параметры (при необходимости).	
<input type="checkbox"/> Подключите испытательный кабель к прибору.	
<input type="checkbox"/> Подключите измерительную проводку (выводы) к тестируемому элементу (см. Рисунок 5.20: Подключение штепсельного щупа «plug commander» и 3-х проводного тестового кабеля).	
<input type="checkbox"/> Для проведения испытаний нажмите на кнопку <b>ПРОВЕРКА (TEST)</b> .	Начало испытаний
<input type="checkbox"/> Испытание с $I_{\Delta N}$ , $0^\circ$ (шаг 1).	УЗО должно сработать
<input type="checkbox"/> Повторно активируйте УЗО.	УЗО должно сработать
<input type="checkbox"/> Испытание с $I_{\Delta N}$ , $180^\circ$ (шаг 2).	УЗО должно сработать
<input type="checkbox"/> Повторно активируйте УЗО.	УЗО должно сработать
<input type="checkbox"/> Испытание с $5 \times I_{\Delta N}$ , $0^\circ$ (шаг 3).	УЗО должно сработать
<input type="checkbox"/> Повторно активируйте УЗО.	УЗО должно сработать
<input type="checkbox"/> Испытание с $5 \times I_{\Delta N}$ , $180^\circ$ (шаг 4).	УЗО должно сработать
<input type="checkbox"/> Повторно активируйте УЗО.	

<input type="checkbox"/> Испытание с $\frac{1}{2} \times I_{\Delta N}$ , $0^\circ$ (шаг 5).	УЗО не должно сработать
<input type="checkbox"/> Испытание с $\frac{1}{2} \times I_{\Delta N}$ , $180^\circ$ (шаг 6).	УЗО не должно сработать
<input type="checkbox"/> Проверка тока отключения, $0^\circ$ (шаг 7).	УЗО должно сработать
<input type="checkbox"/> Повторно активируйте УЗО.	
<input type="checkbox"/> Проверка тока отключения, $180^\circ$ (шаг 8).	УЗО должно сработать
<input type="checkbox"/> Повторно активируйте УЗО.	
<input type="checkbox"/> Сохраните результат нажатием кнопки <b>MEM</b> (опция).	Окончание испытаний


Примеры результатов:




Шаг 1




Шаг 3




Шаг 5




Шаг 7




Шаг 2



Шаг 4



Шаг 6



Шаг 8

Рисунок 5.24: Отдельные шаги автоматических испытаний УЗО



Верхняя часть



Нижняя часть

Рисунок 5.25: Две части поля с результатами при автоматической проверке УЗО

Отображаемые результаты:

- $x1$  ..... Шаг 1, время отключения ( $I_{\Delta}=I_{\Delta N}, 0^\circ$ )
- $x1$  ..... Шаг 2, время отключения ( $I_{\Delta}=I_{\Delta N}, 180^\circ$ )
- $x5$  ..... Шаг 3, время отключения ( $I_{\Delta}=5 \times I_{\Delta N}, 0^\circ$ )
- $x5$  ..... Шаг 4, время отключения ( $I_{\Delta}=5 \times I_{\Delta N}, 180^\circ$ )
- $x\frac{1}{2}$  ..... Шаг 5, время отключения ( $I_{\Delta}=\frac{1}{2} \times I_{\Delta N}, 0^\circ$ )
- $x\frac{1}{2}$  ..... Шаг 6, время отключения ( $I_{\Delta}=\frac{1}{2} \times I_{\Delta N}, 180^\circ$ )
- $L$  ..... Шаг 7, ток отключения ( $0^\circ$ )
- $L$  ..... Шаг 8, ток отключения ( $180^\circ$ )
- $Uc$  ..... Контактное напряжение при номинальном токе  $I_{\Delta N}$

#### Примечания:

- Выполнение автоматического тестирования немедленно прекращается при обнаружении любого некорректного условия, например, избыточного контактного напряжения  $Uc$  или при выходе времени отключения за установленные пределы.
- Автоматическое тестирование заканчивается без тестов « $x5$ » в случае тестирования УЗО типа А и F с номинальными токами утечки  $I_{\Delta N} = 300$  мА, 500 мА и 1000 мА. В этом случае результаты автоматического тестирования считаются нормальными, если остальные результаты соответствуют норме, а индикация для  $x5$  опускается.
- Тесты на чувствительность ( $L$ , шаги 7 и 8) опускаются для УЗО селективного типа.

## 5.6 Импеданс короткозамкнутого контура и ожидаемый ток K3

Короткозамкнутым является контур, включающий в себя источник питания, фазную проводку и провод защитного заземления PE к источнику питания. Прибор измеряет импеданс контура и вычисляет ток K3. Измерения проводятся в соответствии с требованиями стандарта EN 61557-3.

Инструкции по функциональным возможностям кнопок приведены в главе 4.2.




Рисунок 5.26: Импеданс короткозамкнутого контура

#### Тестовые параметры для измерения импеданса короткозамкнутого контура

Испытание	Выбор подфункции импеданса короткозамкнутого контура [Зконт., Zs ] Классификация результатов при сохранении [L1/PE, L2/PE, L3/PE]
Тип предохранителя	Выбор типа предохранителя [--, NV, gG, B, C, K, D]
Предохранитель I	Номинальный ток выбранного предохранителя
Предохранитель T	Максимальное время срабатывания выбранного предохранителя
Lim	Минимальный ток K3 для выбранного предохранителя

См. приложение А с рекомендованными параметрами предохранителей.

#### Цепи для измерения полного сопротивления (импеданса) короткозамкнутого контура

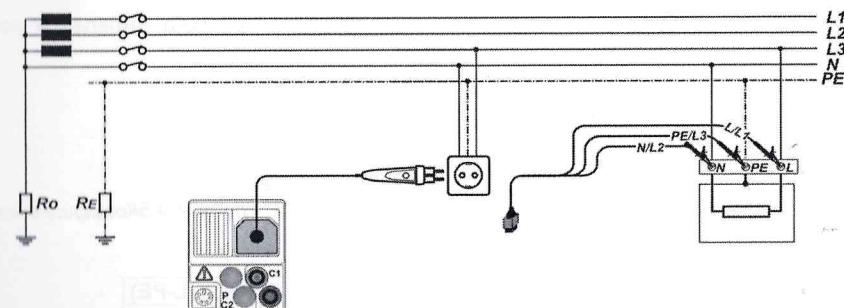


Рисунок 5.27: Подключение штепсельного щупа «plug commander» и 3-х проводного тестового кабеля

**Процедура измерения полного сопротивления (импеданса) короткозамкнутого контура**

- Выберите подфункцию **Zконт.** или **Zs** с помощью кнопок переключателя функций и кнопок **▲/▼**. Классификация результатов измерения Z конт. (Zs) будет осуществляться одновременно с сохранением.
- Испытания по определению Z конт. (Zs) осуществляются одинаково независимо от выбранной подфункции. Тем не менее, важно выбрать соответствующую подфункцию, чтобы классифицировать правильно результаты измерений для учета в проверочной документации (отчетах об испытаниях).
- Выберите **параметры тестирования** (при необходимости).
- **Подключите** испытательный кабель к прибору.
- **Подключите** измерительную проводку к тестируемому элементу (см. Рисунок 5.20: Подключение штепсельного щупа «plug commander» и 3-х проводного тестового кабеля
- и Рисунок 5.27: Подключение штепсельного щупа «plug commander» и 3-х проводного тестового кабеля
- ).
- Для проведения измерений нажмите на кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**.
- **Сохраните** результат нажатием кнопки **MEM** (опция).




Рисунок 5.28: Примеры результатов измерения импеданса контура

Отображаемые результаты:

- Z** ..... Полное сопротивление (импеданс) короткозамкнутого контура  
**Isc** ..... Ожидаемый ток короткого замыкания  
**Lim** ..... Нижний предел величины ожидаемого тока короткого замыкания

Ожидаемый ток КЗ Isc вычисляется на основании измеренного импеданса по формуле:

$$I_{SC} = \frac{U_n \times k_{SC}}{Z}$$

Где:

- Un** ..... Номинальное напряжение **UL-PE** (см. таблицу ниже),  
**ksc** ..... Корректирующий коэффициент для Isc (см. главу 4.4.5 Коэффициент тока КЗ (Isc)).

Un	Диапазон входного напряжения (L-PE)
110 В	(93 В ≤ UL-PE ≤ 134 В)
230 В	(185 В ≤ UL-PE ≤ 266 В)

**Примечания:**

- Сильные колебания напряжения питания могут влиять на результаты измерений (в поле сообщений появится знак наличия шумов ). В этом случае рекомендуется повторить несколько измерений для проверки стабильности показаний.
- Это измерение вызовет срабатывание УЗО в защищенных УЗО электроустановках (цепях), если выбран тест Z конт.
- Выберите измерения Zs для предотвращения срабатывания УЗО в защищенных УЗО электроустановках.

## 5.7 Импеданс линии и ожидаемый ток КЗ/ Падение напряжения

Импеданс линии измеряется в цепи, включающей в себя источник напряжения питания и фазную проводку. Измерения импеданса линии проводятся в соответствии с требованиями стандарта EN 61557-3.

Подфункция падения напряжения предназначена для проверки того, что напряжение в установке остается выше приемлемых уровней, если в цепи протекает предельный ток. Предельный ток определяется как номинальный ток предохранителя цепи. Предельные величины указаны в стандарте IEC 60364-5-52.

Подфункции:

- Z лин. – измеренный импеданс линии в соответствии с EN 61557-3 и
- ΔU – измеренное падение напряжения.

Инструкции по функциональным возможностям кнопок приведены в главе **4.2 Выбор функций**




Рисунок 5.29: Импеданс линии




Рисунок 5.30: Падение напряжения

Тестовые параметры для измерения импеданса линии

<b>Испытание</b>	Выбор подфункции импеданса линии [Zлин.] или падения напряжения [ΔU] Классификация результатов при сохранении [L1/N, L2/N, L3/N, L1/L2, L1/L3, L2/L3]
<b>Тип предохранителя</b>	Выбор типа предохранителя [--, NV, gG, B, C, K, D]
<b>Предохранитель</b>	Номинальный ток выбранного предохранителя
<b>Предохранитель T</b>	Максимальное время срабатывания выбранного предохранителя
<b>Lim</b>	Минимальный ток КЗ для выбранного предохранителя

См. приложение А с рекомендованными параметрами предохранителей.

Дополнительные тестовые параметры для измерений падения напряжения

<b>ΔU<sub>MAX</sub></b>	Максимальное падение напряжения [3.0 % ÷ 9.0 %]
-------------------------	-------------------------------------------------

### 5.7.1 Импеданс линии и ожидаемый ток КЗ

Цепи для измерения импеданса линии

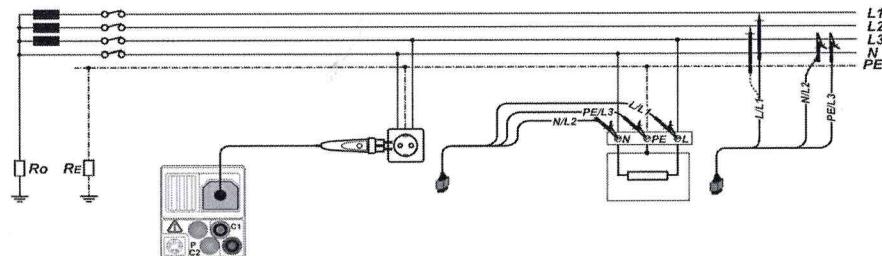


Рисунок 5.31: Измерение импеданса линии фаза-нейтраль или фаза-фаза – подключение штекерского щупа «plug commander» и 3-х проводного тестового кабеля

Процедура измерения полного сопротивления (импеданса) линии

- Выберите подфункцию **Zлин.** Классификация результатов измерения Z лин. будет осуществляться одновременно с сохранением. Испытания по определению Z лин. осуществляются одинаково независимо от выбранной подфункции. Тем не менее, важно выбрать соответствующую подфункцию, чтобы классифицировать правильно результаты измерений для учета в проверочной документации (отчетах об испытаниях).
- Выберите **параметры** тестирования (при необходимости).
- Подключите** испытательный кабель к прибору.
- Подключите** измерительную проводку (выводы) к тестируемому элементу (см. Рисунок 5.31: Измерение импеданса линии фаза-нейтраль или фаза-фаза – подключение штекерского щупа «plug commander» и 3-х проводного тестового кабеля).
- Для проведения измерений нажмите на кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**.
- Сохраните результат нажатием кнопки **MEM** (опция).



Рисунок 5.32: Примеры результатов измерения импеданса линии

Отображаемые результаты:

Z ..... Импеданс линии

Isc ..... Ожидаемый ток КЗ

Lim ..... Нижний предел величины ожидаемого тока короткого замыкания

Ожидаемый ток КЗ вычисляется следующим образом:

$$I_{sc} = \frac{U_n \times k_{sc}}{Z}$$

Где:

Un ..... Номинальное напряжение L-N или L1-L2 (см. таблицу ниже),  
 ksc ..... Корректирующий коэффициент для Isc (см. Главу 4.4.5 Коэффициент тока КЗ (Isc)).

Un	Диапазон входных напряжений (L-N или L1-L2)
110 В	(93 В ≤ UL-N < 134 В)
230 В	(185 В ≤ UL-N ≤ 266 В)
400 В	(321 В < UL-N ≤ 485 В)

#### Примечание:

- Сильные колебания напряжения питания могут влиять на результаты измерений (в поле сообщений появится знак наличия шумов ). В этом случае рекомендуется повторить несколько измерений для проверки стабильности показаний.

### 5.7.2 Падение напряжения

Падение напряжения рассчитывается исходя из разности импеданса линии в точках подключения (розетках) и импеданса линии в контрольной точке (обычно импеданс на распределительном щите).

#### Цепи для измерения падения напряжения

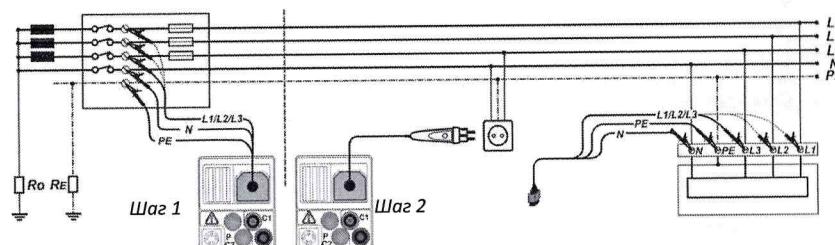


Рисунок 5.33: Измерение падения напряжения линии фаза-нейтраль или фаза-фаза – подключение штепсельного щупа «plug commander» и 3-х проводного тестового кабеля

### MI 3102H BT/SE – EurotestXE



#### Процедура измерения падения напряжения

##### Шаг 1: Измерение импеданса Zref в исходной точке

- Выберите подфункцию  $\Delta U$  с помощью кнопок переключателя функций и кнопок  $\Delta/\nabla$ . Классификация результатов измерения  $\Delta U$  будет осуществляться одновременно с сохранением. Испытания по определению  $\Delta U$  осуществляются одинаково независимо от выбранной подфункции. Тем не менее, важно выбрать соответствующую подфункцию, чтобы классифицировать правильно результаты измерений для учета в проверочной документации (отчетах об испытаниях).
- Выберите **параметры** тестирования (при необходимости).
- **Подключите** испытательный кабель к прибору.
- **Подключите** измерительную проводку к исходной точке тестируемой электрической установки (см. Рисунок 5.33: Измерение падения напряжения линии фаза-нейтраль или фаза-фаза – подключение штепсельного щупа «plug commander» и 3-х проводного тестового кабеля ).
- Для проведения измерений нажмите на кнопку **КАЛИБРОВКА (CAL)**.

##### Шаг 2: Измерение падения напряжения

- Выберите подфункцию  $\Delta U$  с помощью кнопок переключателя функций и кнопок  $\Delta/\nabla$ . Классификация результатов измерения  $\Delta U$  будет осуществляться одновременно с сохранением. Испытания по определению  $\Delta U$  осуществляются одинаково независимо от выбранной подфункции. Тем не менее, важно выбрать соответствующую подфункцию, чтобы классифицировать правильно результаты измерений для учета в проверочной документации (отчетах об испытаниях).
- Выберите **параметры** испытаний (Должен быть выбран тип предохранителя).
- **Подключите** испытательный кабель или штепсельный щуп «plug commander» к прибору.
- **Подключите** измерительную проводку (выводы) к тестируемым точкам (см. Рисунок 5.33: Измерение падения напряжения линии фаза-нейтраль или фаза-фаза – подключение штепсельного щупа «plug commander» и 3-х проводного тестового кабеля ).
- Для проведения измерений нажмите на кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**.
- **Сохраните** результат нажатием кнопки **MEM** (опция).



Шаг 1 - Zref

Рисунок 5.34: Примеры результатов измерения падения напряжения

Отображаемые результаты:

- $\Delta U$  ..... Падение напряжения
- $I_{sc}$  ..... Ожидаемый ток КЗ
- $Z$  ..... Полное сопротивление (импеданс) линии в точке измерений
- $Z_{ref}$  ..... Полное сопротивление (импеданс) в контрольной точке

Падение напряжения рассчитывается по следующей формуле:

$$\Delta U [\%] = \frac{(Z - Z_{ref}) \cdot I_N}{U_N} \cdot 100$$

Где:

- $\Delta U$  ..... расчетное падение напряжения
- $Z$  ..... импеданс в точке испытаний (измерений)
- $Z_{ref}$  ..... импеданс в контрольной точке
- $I_N$  ..... номинальный ток выбранного предохранителя
- $U_N$  ..... номинальное напряжение (см. приведенную ниже табличку)

$U_N$	Диапазон входных напряжений (L-N или L1-L2)
110 В	(93 В $\leq U_{L-N} <$ 134 В)
230 В	(185 В $\leq U_{L-N} \leq$ 266 В)
400 В	(321 В $< U_{L-L} \leq$ 485 В)

#### Примечания:

- Если импеданс в контрольной точке не установлен,  $Z_{ref}$  полагается равным 0.00  $\Omega$ .
- Величина  $Z_{ref}$  сбрасывается (устанавливается в 0.00  $\Omega$ ) при нажатии на кнопку КАЛИБРОВКА (CAL) при неподключенном к источнику напряжения приборе.
- $I_{sc}$  рассчитывается, как описано в главе 5.7.1 Импеданс линии и ожидаемый ток КЗ
- .
- Если измеренное напряжение выходит за пределы приведенного выше в таблице диапазона, результирующая величина  $\Delta U$  не будет рассчитываться.
- Сильные колебания напряжения питания могут влиять на результаты измерений (в поле сообщений появится знак наличия шумов ). В этом случае рекомендуется повторить несколько измерений для проверки стабильности показаний.

## 5.8 Сопротивление заземления

Сопротивление заземления является одним из самых важных параметров для обеспечения защиты от поражения электрическим током. Схема главной шины заземления, системы молниезащиты, локальные цепи заземления, удельное сопротивление грунта и т.д. могут быть проверены с помощью испытаний (теста) сопротивления заземления. Измерения производятся в соответствии со стандартом EN 61557-5.

Основная функция Сопротивление заземления (Earth resistance) разделена на три подфункции:

- Трехпроводной тест (проверка) сопротивления заземления RE для стандартных измерений сопротивления заземления с помощью двух стержней заземления.
- Бесконтактный тест (проверка) сопротивления заземления с помощью двух 2-х токоизмерительных клещей (также рекомендуется IEC 60364-6 для городских площадей) для измерения сопротивления заземления для отдельных стержней заземления.
- Удельное сопротивление грунта.

Инструкции по функциональным возможностям кнопок приведены в главе 4.2.




Рисунок 5.35:  
Сопротивление заземления

#### Параметры испытаний для измерения сопротивления заземления

Испытан ие	Конфигурация испытаний [ЗАЗЕМ. RE, двое клещей, $\rho$ ]
Предел	Максимальное сопротивление [ВЫКЛ, 1 $\Omega \div 5 k\Omega$ ]
Расстоян ие	Только в подфункции $\rho$ : Расстояние между клещами [0.1 м $\div$ 30.0 м] или [1 фут $\div$ 100 футов]

#### Измерения сопротивления заземления, общая процедура измерений

- Выберите функцию ЗАЗЕМ. с помощью кнопок переключателя функций.
- Выберите подфункцию ЗАЗЕМ. RE / ЗАЗЕМ. 2 КЛЕЩЕЙ.
- Активируйте и установите предельные значения (необязательно).
- Подключите испытательные провода (выводы) к прибору.
- Подсоедините исследуемый компонент (см. Рисунок 5.36: Сопротивление заземления, измерение сопротивления главной шины заземления здания , Рисунок 5.37: Сопротивление заземления, измерение сопротивления системы молниезащиты и Рисунок 5.39: Бесконтактное измерение сопротивления заземления ).
- Для проведения измерений нажмите на кнопку ПРОВЕРКА (TEST).
- Сохраните результат нажатием кнопки MEM (опция).

### 5.8.1 Измерение стандартного сопротивления заземления

Подключения для измерения сопротивления заземления

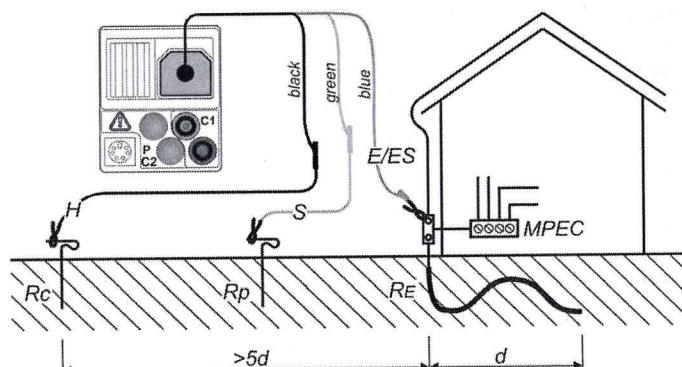


Рисунок 5.36: Сопротивление заземления, измерение сопротивления главной шины заземления здания

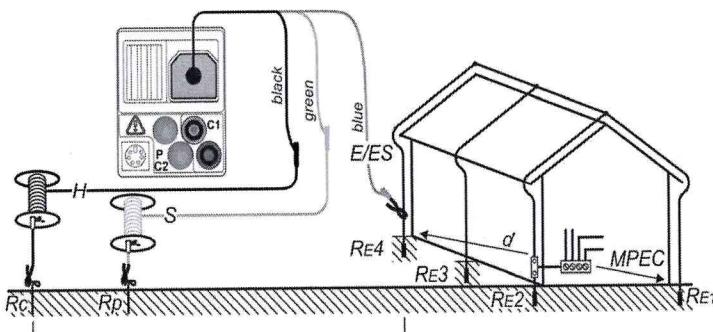


Рисунок 5.37: Сопротивление заземления, измерение сопротивления системы молниезащиты



Рисунок 5.38: Пример результатов измерения сопротивления заземления

Отображаемые результаты для измерения сопротивления заземления:

R.....Сопротивление заземления

R<sub>p</sub>.....Сопротивление щупа S (потенциального)

R<sub>c</sub>.....Сопротивление щупа H (токоизмерительного)

**Примечания:**

- Высокое сопротивление щупов S и H может влиять на результаты измерений. В этом случае отображаются предупреждения "Rp" и "Rc". Сообщение ВЫПОЛНЕНО УСПЕШНО/ НЕ ПРОЙДЕНО в данном случае не выводится;
- Высокие токи и напряжения в заземлении могут влиять на результаты измерений. В этом случае тестер отображает предупреждение
- Щупы должны размещаться на достаточном расстоянии от измеряемого (исследуемого) объекта.

### 5.8.2 Бесконтактное измерение сопротивления заземления (с помощью двух токоизмерительных клещей, только для MI 3102H BT)

Данные измерения позволяют обеспечить простую проверку отдельных стержней заземления в большой системе заземления. Метод особенно подходит для измерений в городских районах, где обычно отсутствует возможность использовать испытательные щупы.

Подключение для бесконтактного измерения сопротивления заземления

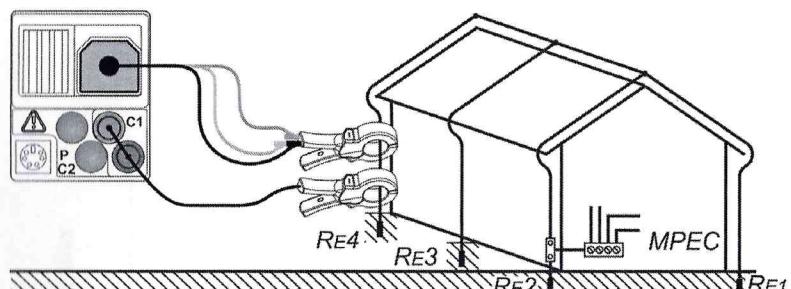


Рисунок 5.39: Бесконтактное измерение сопротивления заземления



Рисунок 5.40: Пример результатов бесконтактного измерения сопротивления заземления

Отображаемые результаты для бесконтактного измерения сопротивления заземления:

R.....Сопротивление заземления

**Примечания:**

- Для измерений заземления с помощью двух клещей должны использоваться клещи A 1018 и A 1019. Клещи A 1391 не поддерживаются.
- Расстояние между клещами должно составлять минимум 30 см.
- Высокие токи и напряжения в заземлении могут влиять на результаты измерений. В этом случае тестер отображает предупреждение «шумы».
- Результаты измерений будут очень точными для сопротивлений ниже 10 Ω. При более высоких величинах (нескольких десятков Ω) испытательный ток снизится до нескольких мА. Необходимо принимать в расчет погрешность измерений для малых токов и устойчивость к шумовым токам! В этом случае тестер отображает предупреждение «малый ток».

### 5.8.3 Измерение удельного сопротивления грунта (только MI 3102H BT)

Удельное сопротивление грунта измеряется для определения характеристик грунта. Результаты используются для определения правильного размера систем заземления (размеров, глубины залегания, количества и положения заземляющих стержней).

#### Цепь для измерения удельного сопротивления грунта

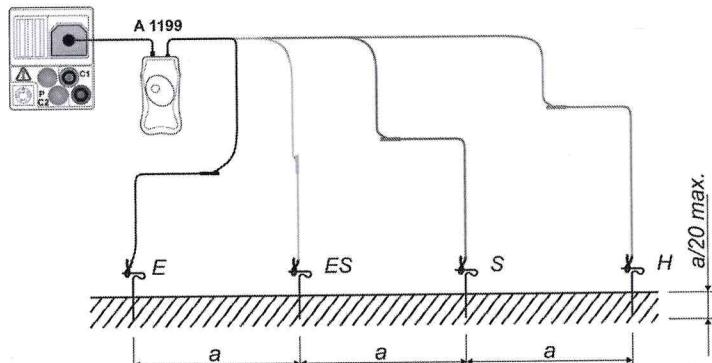


Рисунок 5.41: Измерение удельного сопротивления грунта

#### Процедура измерения удельного сопротивления грунта:

- Выберите функцию ЗАЗЕМ. с помощью кнопок переключателя функций.
- Выберите подфункцию ЗАЗЕМ. ρ.
- Выберите расстояние (a) между испытательными щупами.
- Подключите адаптер A 1199 ρ к прибору.
- Подключите измерительную проводку (выводы) к щупам заземления (см. Рисунок 5.41: Измерение удельного сопротивления грунта ).
- Для проведения измерений нажмите на кнопку ПРОВЕРКА (TEST).

- Сохраните результат нажатием кнопки MEM (опция).



Рисунок 5.42: Пример результатов измерения удельного сопротивления грунта

Отображаемые результаты для измерения сопротивления заземления:

ρ..... Удельное сопротивление грунта  
 Rc..... Сопротивление Н, Е щупа (токоизмерительного)  
 Rp..... Сопротивление S, ES щупа (потенциального)

#### Примечания:

- Высокое сопротивление щупов S, H, ES, E может влиять на результаты измерений. В этом случае отображаются предупреждения "Rp" и "Rc".
- Высокие шумовые токи и напряжения в заземлении могут влиять на результаты измерений. В этом случае тестер отображает предупреждение «шумы».

## 5.9 Проверка контакта защитного заземления PE

Может случиться, что к проводу защитного заземления или другим открытым токоведущим частям будет приложено опасное напряжение. Это крайне опасная ситуация, поскольку провод защитного заземления PE и модульные защитные элементы (MPE) рассматриваются как заземленные. Часто причиной такого происшествия является неверное подключение проводов (см. примеры ниже). При нажатии кнопки ПРОВЕРКА (TEST) в любой функции, которая использует источник питания, пользователь автоматически выполняет такой тест.

### Примеры выполнения проверки контакта защитного заземления PE



Рисунок 5.43: Инвертированные провода фазы и защитного заземления (L и PE) (щуп типа коммандер с вилкой (plug commander))

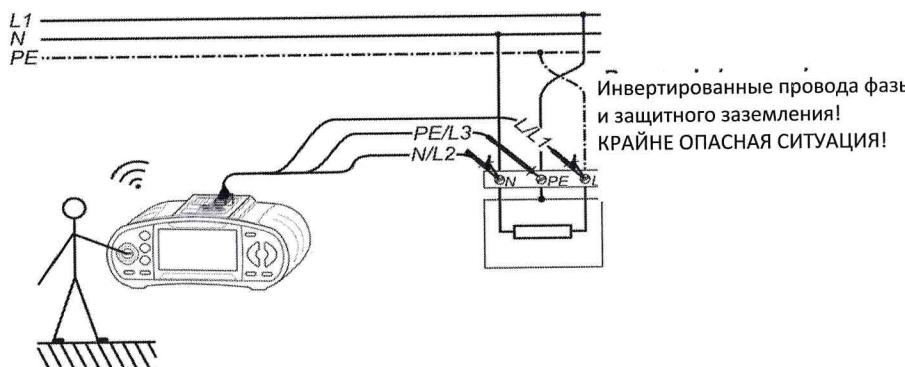


Рисунок 5.44: Инвертированные провода фазы и защитного заземления (L и PE) (применение 3-х проводного тестового кабеля)

### Процедура проверки клеммы защитного заземления PE

- Подключите испытательный кабель к прибору.
- Подключите измерительные провода к тестируемому элементу (см. Инвертированные провода фазы и защитного заземления!

#### КРАЙНЕ ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ!

и Рисунок 5.44: Инвертированные провода фазы и защитного заземления (L и PE) (применение 3-х проводного тестового кабеля)

- )
- Прикоснитесь тестовым щупом к клемме защитного заземления PE (кнопка TEST) минимум на 1 секунду.
- Если клемма защитного заземления PE подключена к фазному напряжению, высвечивается предупреждающее сообщение, активируется зуммер прибора, и дальнейшие измерения отключаются в функциях Зконт. (импеданс контура) и УЗО.

### Предупреждение:

- При обнаружении опасного напряжения на клемме защитного заземления PE следует немедленно прекратить все измерения, выявить и устранить неисправность!

### Примечания:

- Проверочная клемма защитного заземления PE активна в рабочем режиме УСТАНОВКА (INSTALLATION) (за исключением функций НАПРЯЖЕНИЕ (VOLTAGE), R200 mA (Low ohm), Заземление (Earth) и Изоляция (Insulation)).
- Клемма проверки защитного заземления PE не работает в случае, если тело оператора полностью изолировано от пола или стен!
- Порядок работы клемм проверки защитного заземления PE при использовании щупов типа «commander» описан в главе □ – щупы «Commander».

## 5.10 Мощность (только MI 3102H BT)

Функция Мощность (Power) предназначена для измерения стандартных параметров мощности P, Q, S, THDU и PF.

Инструкции по функциональным возможностям кнопок приведены в главе **4.2 Выбор функций**




Рисунок 5.45: Меню  
Мощность (Power)

### Настройки и параметры для проверки (теста) мощности

Установка параметров в данном меню не требуется.

### Схема подключений для проверки мощности

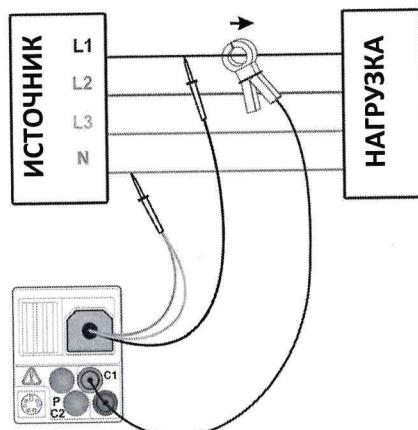


Рисунок 5.46: Измерение мощности

### Процедура проверки (теста) мощности

- Выберите подфункцию **МОЩНОСТЬ** из меню **ДРУГИЕ (Others)**.
- **Подсоедините** выводы (проводы) измерения напряжения и токовые клещи к прибору.
- Подсоедините** выводы (проводы) измерения напряжения и токовые клещи к тестируемому элементу (см. Рисунок 5.46: Измерение мощности).
- ).
- Чтобы начать непрерывные измерения нажмите на кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**.
- Снова нажмите на кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**, чтобы остановить измерения.
- **Сохраните** результат нажатием кнопки **MEM** (опция).



Рисунок 5.47: Результаты измерения мощности

Отображаемые результаты для измерений мощности:

- P ..... Активная мощность  
 S ..... Полная (фиксируемая) мощность  
 Q ..... Реактивная мощность (емкостная или индуктивная)  
 PF ..... Коэффициент мощности (емкостной или индуктивной)  
 THDU ..... Полный коэффициент гармоник напряжения

### Примечания:

- Учитывайте полярность и настройки токоизмерительных клещей (см. главу 4.4.8 Настройки клещей).
- Результаты также могут быть сохранены в процессе измерений.

## 5.11 Гармоники (только MI 3102H BT)

Гармоники представляют собой компоненты сигналов напряжения и тока с частотами кратными основной частоте (частоты первой гармоники). Величины гармоник являются важным параметром оценки качества мощности (электроэнергии).

Инструкции по функциональным возможностям кнопок приведены в главе  
**4.2 Выбор функций**




Рисунок 5.48: Меню Гармоники (Harmonics)

### Настройки и параметры функции Гармоники (Harmonics)

Вход	Отображаемые параметры [напряжение U или ток I]
h:0 h:11	Выбранная гармоника

### Схема подключения для измерения гармоник

См. Рисунок 5.46: Измерение мощности

### Процедура измерения гармоник

- Выберите функцию **ГАРМОНИКИ** из меню **ДРУГИЕ (Others)**.
- Выберите **параметры тестирования** (при необходимости).
- Подсоедините выводы (проводы) измерения напряжения и токовые клещи к прибору.
- Подсоедините** выводы (проводы) измерения напряжения и токовые клещи к тестируемому элементу (см. Рисунок 5.46: Измерение мощности).
- Чтобы начать непрерывные измерения нажмите на кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**.
- Снова нажмите на кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**, чтобы остановить измерения.
- **Сохраните** результат нажатием кнопки **MEM** (опция).



Рисунок 5.49: Примеры результатов измерения гармоник

Отображаемые результаты измерений гармоник:

- Uh** ..... TRMS напряжение выбранной гармоники
- Ih** ..... TRMS ток выбранной гармоники
- THDU** ..... Полный коэффициент гармоник напряжения
- THDI** ..... Полный коэффициент гармоник тока

### Примечания:

- Настройки токовых клещей (см. главу 4.4.8 *Настройки клещей*).
- Параметры (входные и число гармоник) могут быть изменены и результаты также могут быть сохранены в процессе измерений.
- Для отображаемой гистограммы автоматически устанавливается диапазон измерений.

## 5.12 Истинное среднеквадратическое значение тока

Данная функция предназначена для измерения токов нагрузки и токов утечки с помощью токоизмерительных клещей. Имеется один измерительный вход.

Инструкции по функциональным возможностям кнопок приведены в главе **4.2 Выбор функций**




Рисунок 5.50: Меню Ток

### Схема подключения для измерений тока



Рисунок 5.51: Измерения тока утечки и тока нагрузки

### Процедура измерения тока

- Выберите функцию **ТОК** из меню **ДРУГИЕ** (Others).
- Подключите токовые клещи к прибору.
- Подключите токовые клещи к тестируемому элементу (см. Рисунок 5.51: Измерения тока утечки и тока нагрузки).
- Чтобы начать непрерывные измерения нажмите на кнопку ПРОВЕРКА (TEST).
- Снова нажмите на кнопку ПРОВЕРКА (TEST), чтобы остановить измерения.
- Сохраните результат нажатием кнопки **MEM** (опция).





Рисунок 5.52: Примеры результатов измерения тока

Отображаемые результаты измерения тока:

I..... TRMS тока


### Примечание:

- Настройки токовых клещей (см. главу 4.4.8 Настройки клещей)
- MI 3102H SE поддерживает только измерение с клещами A1018.

## 5.13 Сопротивление провода защитного заземления PE (только MI 3102H BT)

В системах TN прибор измеряет сопротивление защитного провода от силового трансформатора до точки измерений.

В системе TT измеряется сопротивление защитного провода от сетевой розетки до заземляющего электрода и обратно до силового трансформатора через грунт и систему заземления трансформаторов.



Инструкции по функциональным возможностям кнопок приведены в главе **4.2 Выбор функций**

Рисунок 5.53: Сопротивление провода защитного заземления PE

### Параметры испытаний для измерений сопротивления провода защитного заземления

Испытание	Выбор подфункции измерения сопротивления провода защитного заземления PE [Rpe, Rpe(УЗО)]
Lim	Максимальное сопротивление [Выкл, 0,1 Ω ÷ 20,0 Ω]

### Цепи для измерения сопротивления провода защитного заземления

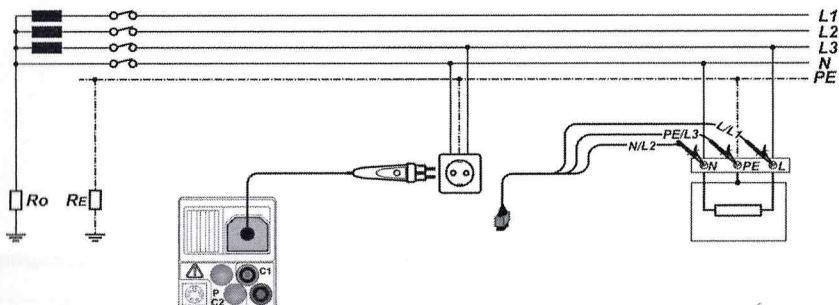


Рисунок 5.54: Подключение штепсельного щупа «plug commander» и 3-х проводного тестового кабеля

### Процедура измерения сопротивления провода защитного заземления

- Выберите подфункцию **R<sub>PE</sub>** или **R<sub>PE(УЗО)</sub>** с помощью кнопок переключателя функций и кнопок **▲/▼**.
- Выберите **параметры** тестирования (при необходимости).
- Подключите** испытательный кабель к прибору.  
Подключите измерительную проводку (выводы) к тестируемому элементу (см. Рисунок 5.54: Подключение штепсельного щупа «plug commander» и 3-х проводного тестового кабеля ).
- Для проведения измерений нажмите на кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**.
- Сохраните результат нажатием кнопки **MEM** (опция).




Рисунок 5.55: Пример результатов измерения сопротивления провода защитного заземления

Отображаемые результаты:

**R**..... Сопротивление провода защитного заземления PE

### 5.14 Освещенность

Измерения освещенности должны осуществляться всякий раз при планировании и монтаже системы освещения в помещении или вне помещения.

Измерения освещенности могут осуществляться с помощью щупа люксметра, подсоединенного к разъему RS23 прибора. Прибор Eurotest поддерживает датчики люксметры типа В и типа С.

Инструкции по функциональным возможностям кнопок приведены в главе **4.2 Выбор функций**




Рисунок 5.56: Освещенность

### Параметры испытаний для измерения освещенности

Lim	Минимальная освещенность [ВЫКЛ, 0,1 люкс + 20 люкс].
-----	------------------------------------------------------

### Позиционирование щупа для измерения освещенности

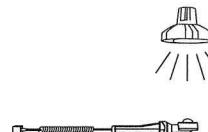


Рисунок 5.57: Позиционирование щупа люксметра

### Процедура измерения освещенности

- Выберите функцию **ДАТЧИК** из меню **ДРУГИЕ (Others)**.
- Выберите **параметры** тестирования (при необходимости).
- Подключите** датчик освещенности к прибору.  
Установите люксметр (см. Рисунок 5.57: Позиционирование щупа люксметра ). Убедитесь, что люксметр включен.
- Для проведения измерений нажмите на кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**.
- Сохраните результат нажатием кнопки **MEM** (опция).



Рисунок 5.58: Пример результата измерения освещенности

Отображаемые результаты:

Е ..... Освещенность

**Примечания:**

- Для получения точных результатов измерений убедитесь в том, что на стеклянную колбу (молочного цвета) не падает тень от руки, тела или иных нежелательных объектов.
- Очень важно знать, что источники искусственного освещения достигают полной мощности через определенный промежуток времени (см. технические параметры источников света), и поэтому, их следует включать за указанное время до проведения измерений.

## 6 Автоматические последовательности (только MI 3102H BT)

Автоматические последовательности предназначены для автоматического выполнения предварительно настроенных последовательностей измерений. Последовательности разделены на четыре группы, каждая для выбранной системы питания:

- АВТО ТТ,
- АВТО TN (УЗО) и
- АВТО TN.

Выбранная последовательность выполняется в виде одного набора автоматических испытаний, управляемых прибором.

Инструкции по функциональным возможностям кнопок приведены в главе **4.2 Выбор функций**



Рисунок 6.1: Главное меню автоматической последовательности

**Кнопки в главном меню автоматической последовательности**

<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>	Используется для выбора автоматической последовательности
<b>ПРОВЕРКА (TEST)</b>	Ввод выбранной автоматической последовательности.
<b>ВЫХОД (ESC)</b>	Возврат в предыдущее меню.







Рисунок 6.2: Меню автоматической последовательности

Рисунок 6.3: Редактирование параметров меню

**Кнопки в меню автоматической последовательности и редактирование параметров**

Кнопка	Меню автоматической последовательности	Редактирование параметров меню
<b>ТАБУЛЯЦИЯ</b>	Вход в режим просмотра/редактирования параметров испытаний	Выбор исследуемого параметра, который надо установить или изменить.
<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>		Устанавливает или модифицирует параметры испытаний.
<b>ПРОВЕРКА (TEST)</b>	Осуществляет запуск автоматической последовательности	Осуществляет запуск автоматической последовательности
<b>ПОМОЩЬ / КАЛИБРОВКА (HELP / CAL)</b>	Осуществляет переключение между экранными окнами.	Измерение импеданса линии в контрольной точке (при выборе ZREF).
<b>ПАМЯТЬ (MEM)</b>	Сохраняет результаты автоматической последовательности.	
<b>ВЫХОД (ESC)</b>	Возврат в предыдущее меню.	Возврат в предыдущее меню с сохранением изменений.

Следующие тесты/ измерения могут быть выполнены для выбранной автоматической последовательности. Параметры в каждой автоматической последовательности определяются пользователем следующим образом.

Автоматическая последовательность	Тест/ измерения	Имеющиеся редактируемые параметры		
<b>АВТО TT</b>	НАПРЯЖЕНИЕ ЛИНИЯ Zлин (импеданс линии) ΔU* Zs узо Uc	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	Тип предохранителя, номинальный ток, максимальное время размыкания (торможения), минимальный ток короткого замыкания	
		ZREF	Импеданс линии в контрольной точке	
		ΔU	Предельная величина падения напряжения	
		УЗО	Номинальный ток, тип УЗО, максимальное контактное напряжение	
<b>АВТО TN (УЗО)</b>	НАПРЯЖЕНИЕ ЛИНИЯ Z лин (импеданс линии)	ФАЗА	Чередование фаз	
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	Тип предохранителя, номинальный ток, максимальное время размыкания (торможения), минимальный ток короткого замыкания	

	$\Delta U^*$ Zs узо Rpe	ZREF ΔU RPE	Импеданс линии в контрольной точке Предельная величина падения напряжения Максимальное сопротивление линии защитного заземления
	ФАЗА		Чередование фаз
<b>АВТО TN</b>	НАПРЯЖЕНИЕ ЛИНИЯ Z лин (импеданс линии) ΔU* ИМПЕДАНС Z КОНТУРА Rpe	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	Тип предохранителя, номинальный ток, максимальное время размыкания (торможения), минимальный ток короткого замыкания
		ZREF	Импеданс линии в контрольной точке
		ΔU	Предельная величина падения напряжения
		RPE	Максимальное сопротивление линии защитного заземления
	ФАЗА		Чередование фаз

\* применяется только если установлен ZREF

## Цепь для автоматических измерений

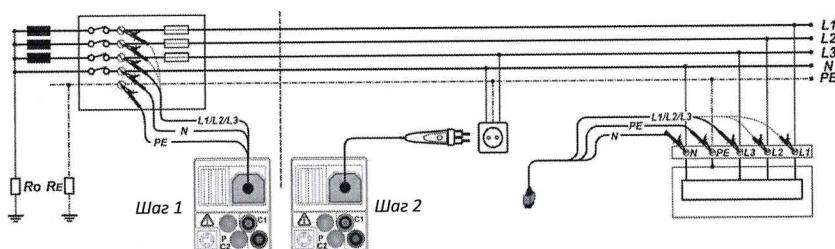


Рисунок 6.4: Настройка автоматической последовательности

## Процедура автоматических измерений

- Вход в режим **АВТОИСПЫТАНИЕ** из главного меню.
  - Выберите автоматическую последовательность **АВТО ТТ**, **АВТО ТН (УЗО)** или **АВТО ТН**.
  - Выбор **параметров** испытаний.
  - Подключите испытательный кабель к прибору.
- Подключите** испытательную проводку (выводы) к входу электрической установки (см. Рисунок 6.4: Настройка автоматической последовательности)
- – шаг 1 (опция).
  - Для проведения измерений Z<sub>REF</sub> нажмите на кнопку **КАЛИБРОВКА (CAL)** (опция).
- Подключите** измерительную проводку (выводы) к тестируемому элементу (см. Рисунок 6.4: Настройка автоматической последовательности)
- – шаг 2).
  - Чтобы начать автоматическую последовательность нажмите на кнопку **ПРОВЕРКА (TEST)**.
  - Сохраните результат нажатием кнопки **MEM** (опция).




Рисунок 6.5: Отдельные шаги автоматической последовательности AUTO TT




Рисунок 6.6: Пример с результатами автоматической последовательности AUTO TT

Отображаемые результаты в процессе выполнения автоматической последовательности и сохраняемые результаты

## Напряжение

Отображаемые результаты для **однофазной** системы:

- Ulн** ..... Напряжение между фазой и нулевым проводом (нейтралью)
- Ulрe** ..... Напряжение между фазой и защитным заземлением
- Unрe** ..... Напряжение между нулевым проводом (нейтралью) и защитным заземлением (проводом)
- f** ..... Частота

Отображаемые результаты для трехфазной системы:

- U12** ..... Напряжение между фазами L1 и L2
- U13** ..... Напряжение между фазами L1 и L3
- U23** ..... Напряжение между фазами L2 и L3
- 1.2.3** ..... Правильное подключение – последовательность чередования (вращения) по часовой стрелке
- 3.2.1** ..... Неправильное подключение – последовательность чередования (вращения) против часовой стрелки
- f** ..... Частота

## Импеданс линии

- Z** ..... Импеданс линии
- Isc** ..... Ожидаемый ток КЗ
- Lim** ..... Нижний предел величины ожидаемого тока короткого замыкания

## Падение напряжения (если имеется)

- ΔU** ..... Падение напряжения

Импеданс контура (Z<sub>s</sub>)

- Z** ..... Полное сопротивление (импеданс) контура
- Isc** ..... Ожидаемый ток КЗ
- Lim** ..... Нижний предел величины ожидаемого тока короткого замыкания

Сопротивление провода защитного заземления (R<sub>pe</sub> или R<sub>pe(УЗО)</sub>)

- R** ..... Сопротивление провода защитного заземления РЕ

Отображаемые результаты по завершении автоматической последовательности и вызываемые результаты:




Рисунок 6.7: Пример с вызываемыми результатами автоматической последовательности AUTO TT

Функция	Область результатов	
	Левая величина на дисплее	Правая величина на дисплее
<b>U</b>	<b>Напряжение</b>	
	Напряжение между фазами L1 и L2	
<b>ZIn</b>	<b>Импеданс линии</b>	
	Импеданс линии	Ожидаемый ток K3
<b>ΔU*</b>	<b>Падение напряжения</b>	
	Падение напряжения (если имеется)	
<b>Zs</b>	<b>Импеданс контура</b>	
	Импеданс контура	Контактное напряжение (только AUTO TT) или ожидаемый ток короткого замыкания (за исключением AUTO TT)
<b>Zip</b>	<b>Импеданс контура</b>	
	Импеданс контура	Предполагаемый ток K3
<b>Rpe</b>	<b>Сопротивление провода защитного заземления PE</b>	
	Сопротивление провода защитного заземления PE	
<b>Is</b>	<b>Ток утечки первичной неисправности</b>	
	Ток утечки первичной неисправности между фазой 1 и защитным заземлением (L1/PE)	Ток утечки первичной неисправности между фазой 1 и защитным заземлением (L2/PE)
<b>Im</b>	<b>Тестирование устройств мониторинга изоляции</b>	
	Индикаторное пороговое сопротивление изоляции для фазы 1	Индикаторное пороговое сопротивление изоляции для фазы 2

#### Примечания:

- Перед запуском автоматической последовательности должны быть проверены все настройки параметров.
- Измерение U в каждой автоматической последовательности возможно только в том случае, если установлен (настроен) ZREF.

## 7 Обработка данных

### 7.1 Структура памяти

Результаты измерений вместе со всеми соответствующими параметрами могут быть сохранены в памяти прибора. После завершения измерений результаты могут быть сохранены в постоянную память прибора вместе со вспомогательными результатами и параметрами функций.

### 7.2 Структура данных

Память прибора делится на 4 уровня, по 199 ячеек каждый. Количество результатов измерений, которые могут быть сохранены в одной ячейке, не ограничено.

**Область структуры данных** описывает местоположение результатов измерений (объект, блок, предохранитель и подключение), и где возможен доступ. В **области измерений** находится информация о типе и количестве измерений, относящихся к выбранному структурному элементу (объект, узел и предохранитель, и подключение).

Основными преимуществами такой системы являются:

- Результаты тестов могут быть упорядочены и сгруппированы по признакам, отражающим структуру типовых электроустановок.
- Настраиваемые названия элементов структуры данных могут быть загружены из EurolinkPRO PCSW.
- Простой просмотр результатов и перемещение по структуре.
- Отчеты об измерениях могут быть созданы без изменений или с небольшими изменениями после выгрузки результатов на ПК.




Рисунок 7.1: Поля структуры данных и измерений

#### Область структуры данных

#### Меню работы с памятью

#### Область структуры данных

##### 1й уровень:

**ОБЪЕКТ:** Наименование ячейки по умолчанию (объект и его порядковый номер).  
**001:** Номер выбранного элемента.

##### 2й уровень:

**БЛОК:** Наименование ячейки по умолчанию (блок и его порядковый номер).  
**002:** Номер выбранного элемента.

[free]ПРЕДОХР. 001

**3й уровень:**

**ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ:** Наименование ячейки по умолчанию (предохранитель и его порядковый номер).

**003:** Номер выбранного элемента.

[con]ПОДКЛЮЧЕН. 001

**4й уровень:**

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ:** Наименование ячейки по умолчанию (подключение и его порядковый номер).

**004:** Номер выбранного элемента.

НОМЕР: 20 [132]

Количество измерений в выбранной ячейке

[Количество измерений в выбранной ячейке и её ячейках нижнего уровня]

**Область (поле) измерений**

TRMS НАПР.

Тип сохраняемого измерения в выбранной ячейке.

НОМЕР: 1/36

Количество выбранных результатов испытаний /

Количество всех сохраненных результатов испытаний в выбранной ячейке.

**7.3 Хранение результатов испытаний**

После выполнения теста результаты и параметры готовы к сохранению (значок отображается в области (поле) уведомлений). Нажатием на кнопку **MEM**, пользователь может сохранить результаты.




Рисунок 7.2: Меню сохранения результатов

FREE:96.3%

Память, доступная для сохранения результатов.

**Кнопки в меню сохранения результатов – область структуры данных**

<b>ТАБУЛИЯЦИЯ</b>	Выбор элемента ячейки (Объект / Блок / Предохранитель / Подключение)
<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>	Выбор номера выбранной ячейки элемента (от 1 до 199)
<b>ПАМЯТЬ (MEM)</b>	Сохранение результатов в выбранной ячейке и возврат в функцию измерений.
<b>ВЫХОД (ESC) / Переключатель функций</b>	Выход в функцию измерений без сохранения.

**Примечания:**

- Прибор предлагает сохранять результат в последнюю выбранную ячейку по умолчанию.
- Если измерение следует сохранить в ту же ячейку, что и предыдущее, просто нажмите клавишу **MEM** дважды.

## 7.4 Обращение к результатам испытаний

Нажмите клавишу **MEM** в главном меню функций, когда нет результатов, доступных для сохранения или выберите **ПАМЯТЬ** в меню **НАСТРОЙКИ**.



Рисунок 7.3: Меню обращения – выбрана область структуры данных



Рисунок 7.4: Меню обращения – выбрана область измерений

**Кнопки меню обращения к памяти (выбрана область (поле) структуры данных):**

<b>ТАБУЛЯЦИЯ</b>	Выбор элемента ячейки (Объект / Блок / Предохранитель/ Подключение).
<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>	Выбор номера выбранной ячейки элемента (от 1 до 199).
<b>Переключатель функций/ ВЫХОД (ESC)</b>	Возврат в главное меню функций.
<b>ПРОВЕРКА (TEST)/ ПАМЯТЬ (MEM)</b>	Ввод области (поля) измерений.

**Кнопки меню обращения к памяти (выбрана область (поле) измерений):**

<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>	Выбор сохраненных измерений.
<b>ТАБУЛЯЦИЯ (TAB) / ВЫХОД (ESC)</b>	Возврат к области структуры установки.
<b>Переключатель функций (Function selector)</b>	Возврат в главное меню функций.
<b>ПРОВЕРКА (TEST)/ ПАМЯТЬ (MEM)</b>	Просмотр выбранных результатов измерений.




Рисунок 7.5: Пример обращения к результату измерений

**Кнопки меню обращения к памяти (отображены результаты измерений)**

<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>	Отображает результаты измерений, сохраненные в выбранной ячейке.
<b>ПАМЯТЬ (MEM)/ ВЫХОД (ESC)</b>	Возврат в поле измерений.
<b>ПРОВЕРКА (TEST)</b>	Возврат к полю структуры установки.
<b>Переключатель функций (Function selector)</b>	Возврат в главное меню функций.

## 7.5 Удаление сохраненных данных

### 7.5.1 Удаление всего содержимого памяти

Выберите **ОЧИСТИТЬ ВСЮ ПАМ.** в меню памяти **ПАМЯТЬ**. На дисплее появится предупреждение.




Рисунок 7.6: Очистка всей памяти

#### Кнопки меню очистки всей памяти

<b>ПРОВЕРКА (TEST)</b>	Подтверждает очистку всего содержимого памяти (ДА следует выбрать с помощью кнопок <b>A/V</b> ).
<b>ВЫХОД (ESC)/ Переключатель функций (Function selector)</b>	Возврат в главное меню функций без изменений.




Рисунок 7.7: Ход выполнения процесса очистки памяти

### 7.5.2 Удаление измерений в выбранной области

Выберите **УДАЛ. РЕЗУЛ.** (УДАЛИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ) в меню памяти **ПАМЯТЬ**.





Рисунок 7.8: Меню удаления результатов (выбрана область структуры данных)

#### Кнопки меню удаления результатов (выбрана область структуры установки):

<b>ТАБУЛИЦА</b>	Выбор элемента ячейки (Объект / Блок / Предохранитель / Подключение).
<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>	Выбор номера выбранной ячейки элемента (от 1 до 199)
<b>Переключатель функций (Function selector)</b>	Возврат в главное меню функций.

**ВЫХОД (ESC)** Возврат в меню памяти.

**ПРОВЕРКА (TEST)** Вход в диалоговое окно для удаления всех результатов измерений в выбранной ячейке и её ячейках нижнего уровня.

Кнопки в диалоговом окне для подтверждения удаления результатов в выбранной ячейке:

<b>ПРОВЕРКА (TEST)</b>	Удаление всех результатов в выбранной ячейке.
<b>ПАМЯТЬ (MEM)</b>	Возврат в меню удаления результатов без изменений.
<b>ВЫХОД (ESC)</b>	Возврат в главное меню функций без изменений.

### 7.5.3 Удаление отдельных измерений

Выберите **УДАЛ. РЕЗУЛ.** (УДАЛИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ) в меню памяти **MEMORY**.




Рисунок 7.9: Меню для удаления отдельных измерений (выбрана область структуры установки)

#### Кнопки меню удаления результатов (выбрана область структуры установки):

<b>ТАБУЛИЦА</b>	Выбор элемента ячейки (Объект / Блок / Предохранитель / Подключение).
<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>	Выбор номера выбранной ячейки элемента (от 1 до 199)
<b>Переключатель функций (Function selector)</b>	Возврат в главное меню функций.
<b>ВЫХОД (ESC)</b>	Возврат в меню памяти.
<b>ПАМЯТЬ (MEM)</b>	Вход в поле измерений для удаления отдельных измерений.

#### Кнопки меню удаления результатов (выбрана область измерений):

<b>ВВЕРХ / ВНИЗ</b>	Выбор измерения.
<b>ПРОВЕРКА (TEST)</b>	Открывает диалоговое окно для подтверждения удаления выбранного измерения.

<b>ТАБУЛЯЦИЯ (TAB) / ВЫХОД (ESC)</b>	Возврат к полю структуры установки.
<b>Переключатель функций (Function selector)</b>	Возврат в главное меню функций без изменений.

**Кнопки в диалоговом окне для подтверждения удаления выбранного результата(ов):**

<b>ПРОВЕРКА (TEST)</b>	Удаление выбранного результата измерений.
<b>ПАМЯТЬ (MEM)/ ТАБУЛЯЦИЯ (TAB) / ВЫХОД (ESC)</b>	Возврат в поле измерений без сохранения изменений.
<b>Переключатель функций (Function selector)</b>	Возврат в главное меню функций без изменений.




Рисунок 7.10: Диалоговое окно для подтверждения




Рисунок 7.11: Дисплей после удаления измерений

#### 7.5.4 Переименование элементов структуры установки (загрузка из ПК)

Элементы структуры установки по умолчанию: «Объект», «Блок», «Предохранитель» и «Подключение».

В пакете ПО PCSW Eurolink PRO имена по умолчанию могут быть изменены на имена, соответствующие исследуемой установке. Обратитесь к справке PCSW Eurolink PRO HELP для получения информации по загрузке настраиваемых имен (названий) элементов установки в установку.



Рисунок 7.12: Пример меню с настраиваемыми названиями элементов структуры установки

#### 7.5.5 Переименование элементов структуры установки с помощью считывателя штрих-кодов или считывателя радиометок RFID

Элементы структуры установки по умолчанию: «Объект», «Блок», «Предохранитель» и «Подключение».

Когда прибор находится в меню SAVE RESULTS, ID ячейки может быть считано с таблички со штрих-кодом с помощью считывателя штрих-кодов или датчика RFID с помощью считывателя радиометок RFID.

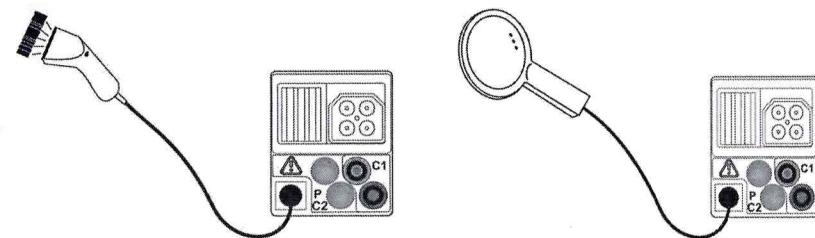


Рисунок 7.13: Подключение считывателя штрих-кодов и считывателя радиометок RFID

#### Как изменить название ячейки памяти

- Подсоедините считыватель штрих-кодов и считыватель радиометок RFID к прибору.
- В меню Save выберите ячейку памяти, которую следует переименовать.
- Новое название ячейки (сканируется с таблички со штрих-кодом или датчика с радиометкой) будет принято прибором. Успешное получение штрих-кода или данных радиометки RFID подтверждается двумя короткими звуковыми сигналами.

#### Примечание:

- Используйте только считыватели штрих-кодов или считывателя радиометок RFID, поставляемых METREL или уполномоченным дистрибутором.

## 7.6 Передача данных

Сохраненные результаты могут быть переданы в ПК. Специальная программа на ПК автоматически определяет прибор и позволяет осуществлять обмен данными между прибором и ПК.

Существуют три интерфейса связи, поддерживаемые данным прибором: USB, RS 232 и Bluetooth.

### 7.6.1 Передача данных через USB и RS232

Прибор автоматически выбирает режим подключения, в соответствии с обнаруженным интерфейсом. USB-интерфейс имеет приоритет.

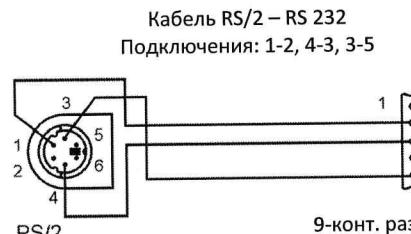


Рисунок 7.14: Подключение для передачи данных через COM – порт ПК

#### Как установить связь через USB или RS-232:

- Подключение RS -232: соедините COM – порт ПК к разъему PS/2 прибора, используя последовательный соединительный кабель PS/2 - RS232;
- Подключение USB: соедините USB разъем ПК с разъемом USB прибора, используя USB – кабель.
- Включите ПК и прибор.
- Запустите программу EurolinkPRO.
- ПК и прибор автоматически распознают друг друга.
- Прибор готов к обмену данными с ПК.

Программное обеспечение EurolinkPRO работает под операционными системами Windows XP, Windows Vista, Windows 7, и Windows 8. Изучите файл README\_EuroLink.txt на CD с инструкциями по установке и работе с программой.

#### Примечание:

- USB – драйверы должны быть установлены на ПК перед использованием интерфейса USB. Обратитесь к инструкции по установке USB, которая содержится на установочном компакт-диске.

### 7.6.2 Обмен данными по Bluetooth

Встроенный модуль Bluetooth позволяет осуществлять обмен данными через Bluetooth с ПК и Android-устройствами.

#### Как осуществлять настройку канала связи Bluetooth между прибором и ПК

- Включите прибор и в меню НАСТРОЙКИ – ПЕРВОНАЧ. НАСТР. выберите ДА и нажмите TEST. Произойдет инициализация Bluetooth и появится надпись «Внутр. блютуз м-ль поиск Да!»
- На ПК сконфигурируйте стандартный последовательный порт, чтобы установить связь по Bluetooth между прибором и ПК. Код для установления связи между устройствами не требуется.
- Запустите программу EurolinkPRO.
- ПК и прибор автоматически распознают друг друга.
- Прибор готов к обмену данными с ПК.

#### Как осуществлять настройку канала связи Bluetooth между прибором и Android - устройством

- Включите прибор и в меню НАСТРОЙКИ – ПЕРВОНАЧ. НАСТР. выберите ДА и нажмите TEST. Произойдет инициализация Bluetooth и появится надпись «Внутр. блютуз м-ль поиск Да!».
- Некоторые приложения Android автоматически осуществляют настройку соединения Bluetooth. Предпочтительно использовать эту опцию, если она существует.  
Данная опция поддерживается Android – приложениями Metrel.
- Если эта опция не поддерживается выбранным Android приложением, сконфигурируйте канал Bluetooth с помощью инструмента для настройки конфигурации Bluetooth Android – устройства. Код для установления связи между устройствами не требуется.
- Прибор и Android – устройство готовы к обмену данными.

#### Примечания:

- Иногда от ПК или Android – устройства может поступить запрос ввести код. Введите код 'NNNN', чтобы правильно осуществить настройку канала Bluetooth.
- Название правильно сконфигурированного устройства Bluetooth должно содержать тип прибора и серийный номер, например, MI 3102BT-122404291. Если модуль Bluetooth получил другое имя, настройку конфигурации следует повторить.
- В случае серьезных проблем с каналом Bluetooth можно заново инициализировать встроенный модуль Bluetooth. Инициализация осуществляется в процессе процедуры начальных настроек (Initial settings). В случае успешной инициализации по завершении процедуры появится сообщение «Внутр. блютуз м-ль поиск Да»
- См. главу 4.4.7

## 8 Обновление прибора

ПО прибора может быть обновлено с ПК через порт RS232. Это позволяет обновлять программное обеспечение прибора даже в случае изменения стандартов или нормативных требований.

Обновление может осуществляться с помощью специального программного обеспечения для обновления и коммуникационного кабеля, как показано на Рисунок 7.14: Подключение для передачи данных через COM – порт ПК

*Рисунок 7.14: Подключение для передачи данных через COM – порт ПК  
Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером.*

## 9 Техническое обслуживание

Неуполномоченный персонал не может осуществлять вскрытие приборов Eurotest. Внутри прибора отсутствуют компоненты, которые подлежат замене пользователем, за исключением батареи и предохранителей, расположенных под задней крышкой.

### 9.1 Замена предохранителя

Под задней крышкой прибора Eurotest расположены три плавких предохранителя.

- **F1**  
M 0.315 A / 250 V, 20×5 mm  
Этот плавкий предохранитель защищает внутреннюю схему при проверке непрерывности, если по ошибке во время проверки испытательные пробники будут подключены к сетевому напряжению.
- **F2, F3**  
F 4 A / 500 V, 32×6.3 mm (отключающая способность: 50 kA)  
Общие входные плавкие предохранители защиты испытательных клемм L/L1 и N/L2.

Положение предохранителей можно увидеть на Рисунок 3.4: Батарейный отсек и отсек с плавкими предохранителями в главе 3.3 вид сзади

#### Предупреждения:

- Отсоедините все измерительные принадлежности и отключите питание прибора перед открытием крышки отсека батареи/ плавкого предохранителя, внутри опасное напряжение!
- Замените перегоревший плавкий предохранитель только оригинальным плавким предохранителем, в противном случае прибор или принадлежности могут быть повреждены и/или может быть снижена защита прибора!

### 9.2 Очистка

Корпус не требует специального обслуживания. Для очистки поверхности прибора или принадлежностей используйте мягкую ткань, слегка увлажненную мыльной водой или спиртом. Затем оставьте прибор до полного высыхания перед использованием.

#### Предупреждения:

- Не используйте жидкости на основе бензина или углеводородных соединений!
- Не проливайте чистящую жидкость на прибор!

### 9.3 Периодическая калибровка

Важно, чтобы измерительный прибор подвергался регулярной калибровке (проверке), с тем, чтобы гарантировать соблюдение технических параметров, приведенных в данной инструкции. Только уполномоченный технический персонал может выполнять калибровку. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим поставщиком для получения подробной информации.

## 9.4 Сервис

Для проведения гарантийного или другого ремонта свяжитесь с Вашим поставщиком.

# 10 Технические характеристики

## 10.1 Сопротивление изоляции

### Сопротивление изоляции (номинальное напряжение 50 В<sub>DC</sub>, 100 В<sub>DC</sub> и 250 В<sub>DC</sub>)

Диапазон измерений согласно EN 61557 составляет 0.15 МΩ÷ 199.9 МΩ.

Диапазон измерения (МΩ)	Разрешение (МΩ)	Погрешность
0.00 ÷ 19.99	0.01	±(5 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.)
20.0 ÷ 99.9		±(10 % от измеренного значения)
100.0 ÷ 199.9	0.1	±(20 % от измеренного значения)

### Сопротивление изоляции (номинальное напряжение 500 В<sub>DC</sub> и 1000 В<sub>DC</sub>)

Диапазон измерений согласно EN 61557 составляет 0.15 МΩ÷ 999 МΩ.

Диапазон измерения (МΩ)	Разрешение (МΩ)	Погрешность
0.00 ÷ 19.99	0.01	±(5 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.)
20.0 ÷ 199.9	0.1	±(5 % от измеренного значения)
200 ÷ 999	1	±(10 % от измеренного значения)

### Сопротивление изоляции (номинальное напряжение 2500 В<sub>DC</sub>)

Диапазон измерения (Ω)	Разрешение	Погрешность
0.00 МΩ÷ 19.99 МΩ	0.01 МΩ	±(5 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.)
20.0 МΩ÷ 199.9 МΩ	0.1 МΩ	±(5 % от измеренного значения)
200 МΩ÷ 999 МΩ	1 МΩ	±(10 % от измеренного значения)
1.00 ГΩ÷ 19.99 ГΩ	0.01 ГΩ	±(10 % от измеренного значения)

### Напряжение

Диапазон измерений (В)	Разрешение (В)	Погрешность
0 ÷ 3000	1	±(3 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.)

Номинальные напряжения ..... 50 В<sub>DC</sub>, 100 В<sub>DC</sub>, 250 В<sub>DC</sub>, 500 В<sub>DC</sub>, 1000 В<sub>DC</sub>, 2500 В<sub>DC</sub>

Напряжение холостого хода (разомкнутой цепи) -0 % / + +20 % от номинального напряжения

Ток измерения..... мин. 1 мА при R<sub>n</sub>=U<sub>n</sub>×1 кΩ/В

Ток короткого замыкания ..... макс. 3 мА

Кол-во возможных испытаний..... > 1200, при полностью заряженной батареей

Авторазрядка после испытаний.

Указанная погрешность действительна при использовании 3-проводного испытательного вывода и щупа типа коммандер при сопротивлениях до 100 МΩ.

Указанная погрешность действительна до 100 МΩ, если относительная влажность > 85 %.

В случае, если прибор покрывается влагой, результаты могут быть некорректными.

В этом случае рекомендуем высушить прибор и принадлежности в течение минимум 24 часов.

Дополнительная погрешность при эксплуатации прибора в условиях, отличных от рекомендуемых (указанных в руководстве для каждой функции), составляет ±5% от измеренного значения.

## 10.2 Диагностические испытания

### Коэффициент абсорбции диэлектрика DAR\*

Диапазон измерения	Разрешение	Погрешность
0.01 ÷ 9.99	0.01	±(5% от измеренного значения + 2 ед. мл. р.)
10.0 ÷ 100.0	0.1	±(5% от измеренного значения)

\* Только для испытательных напряжений 500 В<sub>DC</sub>, 1000 В<sub>DC</sub> и 2500 В<sub>DC</sub>. Если любые величины сопротивлений изоляции ( $R_{iz}(15c)$  или  $R_{iz}(60c)$ ) выходят за допустимые пределы, DAR-фактор не рассчитывается. Поле с результатом останется пустым: DAR: \_\_\_\_\_!

### Индекс поляризации PI\*\*

Диапазон измерения	Разрешение	Погрешность
0.01 ÷ 9.99	0.01	±(5% от измеренного значения + 2 ед. мл. р.)
10.0 ÷ 100.0	0.1	±(5% от измеренного значения)

\* Только для испытательных напряжений 500 В<sub>DC</sub>, 1000 В<sub>DC</sub> и 2500 В<sub>DC</sub>. Если любые величины сопротивлений изоляции ( $R_{iz}(1\text{МИН})$  или  $R_{iz}(10\text{МИН})$ ) выходят за допустимые пределы, PI-фактор (коэффициент) не рассчитывается. Поле с результатом останется пустым: PI : \_\_\_\_\_!

## 10.3 Непрерывность защитных проводников

### 10.3.1 Сопротивление R 200 mA

Диапазон измерений согласно EN 61557 составляет 0.16 Ω ÷ 1999 Ω.

Диапазон измерения (Ω)	Разрешение (Ω)	Погрешность
0.00 ÷ 19.99	0.01	±(3 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.)
20.0 ÷ 199.9	0.1	±(5 % от измеренного значения)
200 ÷ 1999	1	

Диапазон измерения R+, R- (Ω)	Разрешение (Ω)	Погрешность
0.0 ÷ 199.9	0.1	±(5 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.)
200 ÷ 1999	1	

Напряжение холостого хода (разомкнутой цепи) 6.5 В DC ÷ 9 В DC

Ток измерения..... мин. 200 mA при нагрузке 2 Ω

Компенсация испытательных выводов (кабелей) до 5 Ω

Кол-во возможных испытаний..... > 2000, при полностью заряженной батарее

Автоматическое изменение полярности испытательного напряжения.

### 10.3.2 Сопротивление при проверке НЕПРЕРЫВНОСТИ цепи

Диапазон измерения (Ω)	Разрешение (Ω)	Погрешность
0.0 ÷ 19.9	0.1	±(5 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.)
20 ÷ 1999	1	

Напряжение холостого хода (разомкнутой цепи) 6.5 В DC ÷ 9 В DC

Ток короткого замыкания ..... макс. 8.5 mA

Компенсация испытательных выводов ..... до 5 Ω

## 10.4 Тестирование УЗО

### 10.4.1 Основные характеристики

Номинальный дифференциальный ток (A, AC) 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA

Погрешность номинального дифференциального тока -0 / +0.1·IΔ; IΔ = IΔN, 2·IΔN, 5·IΔN

-0.1·IΔ / +0; IΔ = 0.5·IΔN

Выбор AS / NZ: ± 5 %

Форма испытательного тока..... синусоидальная (AC), импульсная (A, F)

Смещение постоянного тока для пульсирующего испытательного тока 6 mA (типовой)

Тип УЗО ..... (без задержки), S (временная задержка)

Начальная полярность испытательного тока 0° или 180°

Диапазон напряжения ..... 93 В ÷ 134 В (45 Гц ÷ 65 Гц)

185 В ÷ 266 В (45 Гц ÷ 65 Гц)

IΔN (mA)	IΔN × 1/2		IΔN × 1		IΔN × 2		IΔN × 5		УЗО IΔ	
	AC	A, F	AC	A, F	AC	A, F	AC	A, F	AC	A, F
10	5	3.5	10	20	20	40	50	100	✓	✓
30	15	10.5	30	42	60	84	150	212	✓	✓
100	50	35	100	141	200	282	500	707	✓	✓
300	150	105	300	424	600	848	1500	n/p	✓	✓
500	250	175	500	707	1000	1410	2500	n/p	✓	✓
1000	500	350	1000	1410	2000	n/p	n/p	n/p	✓	✓

n/p..... неприменимо

Тип АС ..... синусоидальный испытательный ток  
типы A, F ..... импульсный испытательный ток

### 10.4.2 Контактное напряжение УЗО Uc

Диапазон измерений в соответствии с EN61557 составляет 20.0 В ÷ 31.0 В для предельного контактного напряжения 25 В

Диапазон измерений в соответствии с EN61557 составляет 20.0 В ÷ 31.0 В для предельного контактного напряжения 50 В

Диапазон измерений (В)	Разрешение (В)	Погрешность
0.0 ÷ 19.9	0.1	(-0 % / +15 %) от измеренного значения ± 10 ед. мл. р.
20.0 ÷ 99.9	0.1	(-0 % / +15 %) от измеренного значения

Погрешность соблюдается, если питающее напряжение стablyно в процессе измерений, и на клемме защитного заземления PE не наблюдаются электромагнитные шумы.

Испытательный ток..... макс. 0.5·IΔN

Предельное контактное напряжение 25 В, 50 В

Указанная погрешность действительна для всего диапазона измерений.

### 10.4.3 Время отключения

Весь диапазон измерений соответствует требованиям EN 61557.

Максимальные времена измерений установлены в соответствии с выбранной справочной информацией для тестирования УЗО.

Диапазон измерений (мс)	Разрешение (мс)	Погрешность
0.0 ÷ 40.0	0.1	±1 мс
0.0 ÷ макс. время*	0.1	±3 мс

\* Максимальные времена приведены в нормативных документах, указанных в главе 4.4.4 Тестирование УЗО – данная спецификация использует макс. время >40 мс.

Испытательный ток..... $\frac{1}{2} \times I_{\Delta N}$ ,  $I_{\Delta N}$ ,  $2 \times I_{\Delta N}$ ,  $5 \times I_{\Delta N}$   
 $5 \times I_{\Delta N}$  не доступен для  $I_{\Delta N} = 1000$  мА (Тип УЗО – АС) или  $I_{\Delta N} \geq 300$  мА (Тип УЗО – А, F).  
 $2 \times I_{\Delta N}$  не доступен для  $I_{\Delta N} = 1000$  мА (Тип УЗО – А, F).

Указанная погрешность действительна для всего диапазона измерений.

### 10.4.4 Ток отключения

#### Ток отключения

Весь диапазон измерений соответствует требованиям EN 61557.

Диапазон измерения $I_{\Delta}$	Разрешение $I_{\Delta}$	Погрешность
$0.2 \times I_{\Delta N} \div 1.1 \times I_{\Delta N}$ (тип АС)	$0.05 \times I_{\Delta N}$	±0.1× $I_{\Delta N}$
$0.2 \times I_{\Delta N} \div 1.5 \times I_{\Delta N}$ (тип А, $I_{\Delta N} \geq 30$ мА)	$0.05 \times I_{\Delta N}$	±0.1× $I_{\Delta N}$
$0.2 \times I_{\Delta N} \div 2.2 \times I_{\Delta N}$ (тип А, $I_{\Delta N} < 30$ мА)	$0.05 \times I_{\Delta N}$	±0.1× $I_{\Delta N}$

#### Время отключения

Диапазон измерений (мс)	Разрешение (мс)	Погрешность
0 ÷ 300	1	±3 мс

#### Контактное напряжение

Диапазон измерений (В)	Разрешение (В)	Погрешность
0.0 ÷ 19.9	0.1	(-0 % / +15 %) от измеренного значения ± 10 разрядов
20.0 ÷ 99.9	0.1	(-0 % / +15 %) от измеренного значения

Погрешность соблюдается, если питающее напряжение стабильно в процессе измерений, и на клемме защитного заземления PE не наблюдаются электромагнитные шумы.

Указанная погрешность действительна для всего диапазона измерений.

### 10.5 Импеданс короткозамкнутого контура и ожидаемый ток К3

#### 10.5.1 Не выбрано размыкающее устройство или предохранитель

Полное сопротивление (импеданс) короткозамкнутого контура  
Диапазон измерений согласно EN 61557 составляет  $0.25 \Omega \div 9.99 \text{ к}\Omega$ .

Диапазон измерения ( $\Omega$ )	Разрешение ( $\Omega$ )	Погрешность
0.00 ÷ 9.99	0.01	±(5 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.)
10.0 ÷ 99.9	0.1	
100 ÷ 999	1	± 10 % от измеренного значения
1.00 к ÷ 9.99 к	10	

#### Ожидаемый ток К3 (расчетное значение)

Диапазон измерений (А)	Разрешение (А)	Погрешность
0.00 ÷ 9.99	0.01	Равна погрешности измерений при измерении сопротивления К3 контура
10.0 ÷ 99.9	0.1	
100 ÷ 999	1	
1.00 к ÷ 9.99 к	10	
10.0 к ÷ 23.0 к	100	

Погрешность соблюдается, если питающее напряжение стабильно в процессе измерений.

Измерительный ток (при 230 В) ..... 6.5 А (10 мс)

Диапазон номинальных напряжений 93 В ÷ 134 В (45 Гц ÷ 65 Гц)  
185 В ÷ 266 В (45 Гц ÷ 65 Гц)

### 10.5.2 Выбрано УЗО

#### Импеданс короткозамкнутого контура

Диапазон измерений согласно EN 61557 составляет  $0.46 \Omega \div 9.99 \text{ к}\Omega$ .

Диапазон измерения ( $\Omega$ )	Разрешение ( $\Omega$ )	Погрешность
0.00 ÷ 9.99	0.01	±(5 % от измеренного значения + 10 ед. мл. р.)
10.0 ÷ 99.9	0.1	
100 ÷ 999	1	± 10 % от измеренного значения
1.00 к ÷ 9.99 к	10	

Погрешность может изменяться при сильных шумах в сети питания.

#### Ожидаемый ток К3 (расчетное значение)

Диапазон измерений (А)	Разрешение (А)	Погрешность
0.00 ÷ 9.99	0.01	Равна погрешности измерений при измерении сопротивления К3 контура
10.0 ÷ 99.9	0.1	
100 ÷ 999	1	
1.00 к ÷ 9.99 к	10	
10.0 к ÷ 23.0 к	100	

Диапазон номинальных напряжений 93 В ÷ 134 В (45 Гц ÷ 65 Гц)  
 185 В ÷ 266 В (45 Гц ÷ 65 Гц)  
 УЗО не срабатывает.

## 10.6 Импеданс линии и ожидаемый ток КЗ/ Падение напряжения

### Импеданс линии

Диапазон измерений согласно EN 61557 составляет 0.25 Ω ÷ 9.99 kΩ.

Диапазон измерения (Ω)	Разрешение (Ω)	Погрешность
0.00 ÷ 9.99	0.01	±(5 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.)
10.0 ÷ 99.9	0.1	
100 ÷ 999	1	± 10 % от измеренного значения
1.00 k ÷ 9.99 k	10	

### Ожидаемый ток КЗ (расчетное значение)

Диапазон измерений (A)	Разрешение (A)	Погрешность
0.00 ÷ 0.99	0.01	
1.0 ÷ 99.9	0.1	
100 ÷ 999	1	
1.00 k ÷ 99.99 k	10	
100 k ÷ 199 k	1000	

Испытательный ток (при 230 В).....6.5 A (10 мс)

Диапазон номинальных напряжений 93 В ÷ 134 В (45 Гц ÷ 65 Гц)

185 В ÷ 266 В (45 Гц ÷ 65 Гц)

321 В ÷ 485 В (45 Гц ÷ 65 Гц)

### Падение напряжения (расчетная величина)

Диапазон измерений (%)	Разрешение (%)	Погрешность
0.0 ÷ 99.9	0.1	Аналогична точности измерений при измерении (-ях) импеданса линии *

Диапазон измерений  $Z_{REF}$  .....0.00 Ω ÷ 20.0 Ω

\*За дополнительной информацией о расчете падения напряжения обратитесь к главе 5.7.2.

## 10.7 Сопротивление провода защитного заземления PE (только MI 3102H BT)

### 10.7.1 УЗО не выбрано

#### Сопротивление провода защитного заземления PE

Диапазон измерения ( $\Omega$ )	Разрешение ( $\Omega$ )	Погрешность
0.00 ÷ 19.99	0.01	$\pm(5\% \text{ от измеренного значения} + 5 \text{ ед. мл. р.})$
20.0 ÷ 99.9	0.1	
100.0 ÷ 199.9	0,1	$\pm 10\% \text{ от измеренного значения}$
200 ÷ 1999	1	

### 10.7.2 Выбрано УЗО

#### Сопротивление провода защитного заземления PE

Диапазон измерения ( $\Omega$ )	Разрешение ( $\Omega$ )	Погрешность
0.00 ÷ 19.99	0.01	$\pm(5\% \text{ от измеренного значения} + 10 \text{ ед. мл. р.})$
20.0 ÷ 99.9	0.1	
100.0 ÷ 199.9	0,1	$\pm 10\% \text{ от измеренного значения}$
200 ÷ 1999	1	

Погрешность может изменяться при сильных шумах в сети питания.

Диапазон номинальных напряжений 93 В ÷ 134 В (45 Гц ÷ 65 Гц)  
185 В ÷ 266 В (45 Гц ÷ 65 Гц)

УЗО не срабатывает.

## 10.8 Сопротивление заземления

### 10.8.1 Стандартные измерения сопротивления заземления – 3-х проводные измерения

Диапазон измерений в соответствии с EN61557-5 равен  $2.00 \Omega \div 1999 \Omega$ .

Диапазон измерения ( $\Omega$ )	Разрешение ( $\Omega$ )	Погрешность
0.00 ÷ 19.99	0.01	
20.0 ÷ 199.9	0.1	$\pm(5\% \text{ от измеренного значения} + 5 \text{ ед. мл. р.})$
200 ÷ 1999	1	

Максимальное сопротивление  $R_c$  вспомогательного электрода заземления  $100 \times R_E$  или  $50 \text{ k}\Omega$  (в зависимости от того, какая величина ниже)

Макс. сопротивление щупа  $R_p$  .....  $100 \times R_E$  или  $50 \text{ k}\Omega$  (в зависимости от того, какая величина ниже)

Ошибки сопротивления дополнительного щупа при  $R_{cmax}$  или  $R_{pmax}$ .  $\pm(10\% \text{ от измеренного значения} + 10 \text{ ед. мл. р.})$

Дополнительная ошибка при шумах напряжения 3В (50 Гц)  $\pm(5\% \text{ от измеренного значения} + 10 \text{ ед. мл. р.})$

Напряжение холостого хода (разомкнутой цепи) < 30 В АС

Ток короткого замыкания ..... < 30 мА

Частота напряжения испытаний ..... 125 Гц

Форма волны испытательного напряжения . синусоидальная волна

Пороговое значение индикации шума напряжения 1 В (<50 Ω, наихудший случай)

Автоматические измерения сопротивления вспомогательного электрода и сопротивления щупа.

Автоматическое измерение напряжения шума.

### 10.8.2 Бесконтактное измерение сопротивления заземления (с помощью двух токоизмерительных клещей) (только MI 3102H BT)

Диапазон измерения ( $\Omega$ )	Разрешение ( $\Omega$ )	Погрешность *
0.00 ÷ 19.99	0.01	$\pm(10\% \text{ от измеренного значения} + 10 \text{ ед. мл. р.})$
20.0 ÷ 30.0	0.1	$\pm(20\% \text{ от измеренного значения})$
30.1 ÷ 39.9	0.1	$\pm(30\% \text{ от измеренного значения})$

\* расстояние между клещами (токоизмерительными клещами) >30 см.

Дополнительная ошибка при шумах напряжения 3В (50 Гц)  $\pm 10\% \text{ от измеренного значения}$

Частота напряжения испытаний ..... 125 Гц

Индикация шумовых токов ..... да  
 Индикация малого тока в клещах ..... да  
 Дополнительная погрешность для клещей должна учитываться.

### 10.8.3 Измерения удельного сопротивления грунта (только MI 3102H BT)

Диапазон измерения ( $\Omega\text{м}$ )	Разрешение ( $\Omega\text{м}$ )	Погрешность
0.0 ÷ 99.9	0.1	См. примечания для точности
100 ÷ 999	1	
1.00 k ÷ 9.99 k	0.01 k	
10.0 k ÷ 99.9 k	0.1 k	
100 k ÷ 9999 k	1 k	

Диапазон измерения ( $\Omega\text{фут}$ )	Разрешение ( $\Omega\text{фут}$ )	Погрешность
0.0 ÷ 99.9	0.1	См. примечания для точности
100 ÷ 999	1	
1.00 k ÷ 9.99 k	0.01 k	
10.0 k ÷ 99.9 k	0.1 k	
100 k ÷ 9999 k	1 k	

#### Принцип:

$$\rho = 2 \cdot \pi \cdot \text{расстояние} \cdot R_e,$$

С  $R_e$ , как для измеренного сопротивления 4-х проводным методом.

#### Примечание для погрешности (точности):

- Погрешность измерения удельного сопротивления грунта зависит от измеренного сопротивления  $R_e$  и определяется следующим образом:

Диапазон измерения ( $\Omega$ )	Погрешность
1.00 ÷ 1999	±5% от измеренной величины
2000 ÷ 19.99k	±10 % от измеренной величины
>20k	±20 % от измеренной величины

#### Дополнительная погрешность:

См. измерение сопротивления заземления 3-х проводным методом.

## 10.9 Напряжение, частота и последовательность фаз

### 10.9.1 Чередование фаз

Диапазон номинальных напряжений сети 100 В<sub>AC</sub>÷ 550 В<sub>AC</sub>

Диапазон номинальных частот ..... 14 Гц ÷ 500 Гц

Отображаемый результат ..... 1.2.3 или 3.2.1

### 10.9.2 Напряжение

Диапазон измерений (В)	Разрешение (В)	Погрешность
0 ÷ 550	1	±(2 % от измеренного значения + 2 ед. мл. р.)

Тип результата Действительный среднеквадратический (TRMS)

Диапазон номинальных частот ..... 0 Гц, 14 Гц ÷ 500 Гц

### 10.9.3 Частота

Диапазон измерений (Гц)	Разрешение (Гц)	Погрешность
0.00 ÷ 9.99	0.01	±(0,2 % от измеренного значения + 1 ед. мл. р.)
10.0 ÷ 499.9	0.1	

Диапазон номинальных напряжений 10 В ÷ 550 В

### 10.9.4 Монитор отображения текущего напряжения на клеммах

Диапазон измерений (В)	Разрешение (В)	Погрешность
10 ÷ 550	1	±(2 % от измеренного значения + 2 ед. мл. р.)

## 10.10 Среднеквадратическое значение силы тока

Прибор

Максимальное напряжение на измерительном входе C1 3 В

Номинальная частота ..... 0 Гц, 40 Гц ÷ 500 Гц

Токоизмерительные клещи AC A1018

Диапазон = 20 А

Диапазон измерений (А)	Разрешение (А)	Погрешность*
0.0 м ÷ 99.9 м	0.1 м	±(5 % от измеренного значения + 5 разрядов)
100 м ÷ 999 м	1 м	±(3 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.)
1.00 ÷ 19.99	0.01	±(3 % от измеренного значения)

Токоизмерительный клещи AC A1019 (только MI 3102H BT)

Диапазон = 20 А

Диапазон измерений (А)	Разрешение (А)	Погрешность*
0.0 м ÷ 99.9 м	0.1 м	индикативная
100 м ÷ 999 м	1 м	±(5 % от измеренного значения)
1.00 ÷ 19.99	0.01	±(3 % от измеренного значения)

Клещи измерения постоянного и переменного тока A1391 (только MI 3102H BT)

Диапазон = 40 А

Диапазон измерений (А)	Разрешение (А)	Погрешность*
0.00 ÷ 1.99	0.01	±(3 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.)
2.00 ÷ 19.99	0.01	±(3 % от измеренного значения)
20.0 ÷ 39.9	0.1	±(3 % от измеренного значения)

Диапазон = 300 А

Диапазон измерений (А)	Разрешение (А)	Погрешность*
0.00 ÷ 19.99	0.01	
20.0 ÷ 39.9	0.1	индикация
40.0 ÷ 299.9	0.1	±(3 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.)

\* Погрешность приведена для рабочих условий прибора и токоизмерительных клещей.

## 10.11 Измерение мощности (только MI 3102H BT)

Характеристики измерений

Символы функций	Класс в соответствии с IEC 61557-12	Диапазон измерения
P	2.5	5 % ÷ 100 % $I_{Nom}$ <sup>(1)</sup>
Q	2.5	5 % ÷ 100 % $I_{Nom}$ <sup>(1)</sup>
S	2.5	5 % ÷ 100 % $I_{Nom}$ <sup>(1)</sup>
PF	1	- 1 ÷ 1
f	0.05	40 Гц ÷ 60 Гц
$I, I_{Nom}$	1.5	5 % ÷ 100 % $I_{Nom}$
U	1.5	110 В ÷ 500 В
$U_{h_n}$	2.5	0 % ÷ 20 % $U_{Nom}$
THDu	2.5	0 % ÷ 20 % $U_{Nom}$
$I_{h_n}$	2.5	0 % ÷ 100 % $I_{Nom}$
THDi	2.5	0 % ÷ 100 % $I_{Nom}$

(1) –  $I_{Nom}$  зависит от типа установленного датчика тока и выбранного диапазона тока:

- A 1018, A1019 (20 А),
- A 1391 (40 А или 300 А)

Примечание:

- Ошибки (погрешности) внешнего напряжения и датчиков токов не учитываются в данной спецификации.

Функция	Диапазон измерения
Мощность (P, S, Q)	0.00 Вт (ВА, бар) ÷ 99.9 кВт (кВА, кбар)
Коэффициент мощности	-1.00 ÷ 1.00
Гармоники напряжения	0,1 В ÷ 500 В
Суммарный коэффициент гармоник напряжения	0.1 % ÷ 99.9 %
Гармоники тока и суммарный коэффициент гармоник тока	0.00 А ÷ 199.9 А

Примечание:

- Погрешности внешнего напряжения и датчиков токов не учитываются в данной спецификации.

## 10.12 Освещенность

### 10.12.1 Освещенность (датчик люксметра, тип В)

Указанная погрешность действительна для всего диапазона измерений.

Диапазон измерений (люкс)	Разрешение (люкс)	Погрешность
0.01 ÷ 19.99	0.01	±(5 % от измеренного значения + 2 ед. мл. р.)
20.0 ÷ 199.9	0.1	
200 ÷ 1999	1	±(5 % от измеренного значения)
2.00 ÷ 19.99 k	10	

Принцип измерений..... кремниевый фотодиод с фильтром В( $\lambda$ )

Погрешность спектральной характеристики < 3.8 % в соответствии с кривой CIE (Международная комиссия по освещению)

Погрешность косинуса ..... < 2.5 % до угла падающей волны ± 85°

Результирующая (суммарная) погрешность в соответствии со стандартом DIN 5032 класс В

### 10.12.2 Освещенность (датчик люксметра, тип С)

Указанная погрешность действительна для всего диапазона измерений.

Диапазон измерений (люкс)	Разрешение (люкс)	Погрешность
0.01 ÷ 19.99	0.01	±(10 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.)
20.0 ÷ 199.9	0.1	
200 ÷ 1999	1	±(10 % от измеренного значения)
2.00 ÷ 19.99 k	10	

Принцип измерений..... кремниевый фотодиод

Погрешность косинуса ..... < 2.5 % до угла падающей волны ± 85°

Суммарная погрешность ..... в соответствии со стандартом DIN 5032 класс С

## 10.13 Основные характеристики

Напряжение питания.....	9 В постоянного тока (6x1.5 В батареи или аккумуляторные батареи, размер AA)
Работа.....	Типовой срок 20 ч
Входное напряжение гнезда зарядного устройства	12 В ± 10 %
Входной тока гнезда зарядного устройства	400 мА макс.
Ток зарядки батарей.....	250 мА (саморегулируемый)
Категория измерений.....	1000 В DC CAT II 600 В CAT III 300 В CAT IV
Класс (классификация) защиты .....	двойная изоляция
Степень загрязнения.....	2
Степень защиты .....	IP 40
Дисплей .....	ЖК-дисплей с подсветкой 128 x 64 точек
Размеры (Ш x В x Г).....	23 см x 10.3 см x 11.5 см
Масса .....	1.3 кг, без элементов батарей
Эталонные условия	
Эталонный диапазон температур.....	10 °C ÷ 30 °C
Эталонный диапазон влажности.....	40 %RH ÷ 70 %RH
Рабочие условия	
Диапазон рабочих температур .....	0°C ÷ 40 °C
Максимальная относительная влажность	95 %RH (0°C ÷ 40 °C), без конденсации
Условия хранения	
Температурный диапазон .....	-10°C ÷ +70 °C
Максимальная относительная влажность	90 %RH (-10°C ÷ +40 °C) 80 %RH (40°C ÷ 60 °C)
Скорость передачи данных	
RS 232.....	57600 бод
USB .....	256000 бод
Размер памяти.....	До 1800 измерений
Дополнительная погрешность при эксплуатации прибора в условиях окружающей среды, отличных от рекомендуемых, составляет 1% + 1 ед. мл. р. индикатора прибора, если не указано иное.	

## Приложение А - Таблица с характеристиками предохранителей

### .1 Таблица предохранителей - IPSC

#### Тип предохранителя NV

Номинальный ток (A)	Время отключения [с]				
	35m	0.1	0.2	0.4	5
	Минимальный ожидаемый ток короткого замыкания (A)				
2	32.5	22.3	18.7	15.9	9.1
4	65.6	46.4	38.8	31.9	18.7
6	102.8	70	56.5	46.4	26.7
10	165.8	115.3	96.5	80.7	46.4
16	206.9	150.8	126.1	107.4	66.3
20	276.8	204.2	170.8	145.5	86.7
25	361.3	257.5	215.4	180.2	109.3
35	618.1	453.2	374	308.7	169.5
50	919.2	640	545	464.2	266.9
63	1217.2	821.7	663.3	545	319.1
80	1567.2	1133.1	964.9	836.5	447.9
100	2075.3	1429	1195.4	1018	585.4
125	2826.3	2006	1708.3	1454.8	765.1
160	3538.2	2485.1	2042.1	1678.1	947.9
200	4555.5	3488.5	2970.8	2529.9	1354.5
250	6032.4	4399.6	3615.3	2918.2	1590.6
315	7766.8	6066.6	4985.1	4096.4	2272.9
400	10577.7	7929.1	6632.9	5450.5	2766.1
500	13619	10933.5	8825.4	7515.7	3952.7
630	19619.3	14037.4	11534.9	9310.9	4985.1
710	19712.3	17766.9	14341.3	11996.9	6423.2
800	25260.3	20059.8	16192.1	13545.1	7252.1
1000	34402.1	23555.5	19356.3	16192.1	9146.2
1250	45555.1	36152.6	29182.1	24411.6	13070.1

## Тип предохранителя gG

Номинальный ток (A)	Время отключения [с]				
	35m	0.1	0.2	0.4	5
	Минимальный ожидаемый ток короткого замыкания (A)				
2	32.5	22.3	18.7	15.9	9.1
4	65.6	46.4	38.8	31.9	18.7
6	102.8	70	56.5	46.4	26.7
10	165.8	115.3	96.5	80.7	46.4
13	193.1	144.8	117.9	100	56.2
16	206.9	150.8	126.1	107.4	66.3
20	276.8	204.2	170.8	145.5	86.7
25	361.3	257.5	215.4	180.2	109.3
32	539.1	361.5	307.9	271.7	159.1
35	618.1	453.2	374	308.7	169.5
40	694.2	464.2	381.4	319.1	190.1
50	919.2	640	545	464.2	266.9
63	1217.2	821.7	663.3	545	319.1
80	1567.2	1133.1	964.9	836.5	447.9
100	2075.3	1429	1195.4	1018	585.4

## Тип предохранителя В

Номинальный ток (A)	Время отключения [с]				
	35m	0.1	0.2	0.4	5
	Минимальный ожидаемый ток короткого замыкания (A)				
6	30	30	30	30	30
10	50	50	50	50	50
13	65	65	65	65	65
15	75	75	75	75	75
16	80	80	80	80	80
20	100	100	100	100	100
25	125	125	125	125	125
32	160	160	160	160	160
40	200	200	200	200	200
50	250	250	250	250	250
63	315	315	315	315	315

## Тип предохранителя С

Номинальный ток (A)	Время отключения [с]				
	35m	0.1	0.2	0.4	5
	Минимальный ожидаемый ток короткого замыкания (A)				
0.5	5	5	5	5	2.7
1	10	10	10	10	5.4
1.6	16	16	16	16	8.6
2	20	20	20	20	10.8
4	40	40	40	40	21.6
6	60	60	60	60	32.4
10	100	100	100	100	54
13	130	130	130	130	70.2
15	150	150	150	150	83
16	160	160	160	160	86.4
20	200	200	200	200	108
25	250	250	250	250	135
32	320	320	320	320	172.8
40	400	400	400	400	216
50	500	500	500	500	270
63	630	630	630	630	340.2

## Тип предохранителя К

Номинальный ток (A)	Время отключения [с]				
	35m	0.1	0.2	0.4	
	Минимальный ожидаемый ток короткого замыкания (A)				
0.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
1	15	15	15	15	
1.6	24	24	24	24	
2	30	30	30	30	
4	60	60	60	60	
6	90	90	90	90	
10	150	150	150	150	
13	195	195	195	195	
15	225	225	225	225	
16	240	240	240	240	
20	300	300	300	300	
25	375	375	375	375	
32	480	480	480	480	

## Тип предохранителя D

Номинальный ток (A)	Время отключения [с]				
	35m	0.1	0.2	0.4	5
<b>Минимальный ожидаемый ток короткого замыкания (А)</b>					
0.5	10	10	10	10	2.7
1	20	20	20	20	5.4
1.6	32	32	32	32	8.6
2	40	40	40	40	10.8
4	80	80	80	80	21.6
6	120	120	120	120	32.4
10	200	200	200	200	54
13	260	260	260	260	70.2
15	300	300	300	300	81
16	320	320	320	320	86.4
20	400	400	400	400	108
25	500	500	500	500	135
32	640	640	640	640	172.8

## Приложение В - Принадлежности для специальных измерений

Приведенная ниже таблица содержит стандартные и опциональные тестовые принадлежности, которые необходимы для определенных измерений. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с прилагающимся списком стандартных принадлежностей или обратитесь к Вашему дистрибутору.

Функция	Подходящие принадлежности (опция, код заказа A....)
Сопротивление изоляции	<input type="checkbox"/> Испытательный конец (вывод), 3 x 1.5 м <input type="checkbox"/> Наконечник (щуп типа «commander») (A 1401) <input type="checkbox"/> Испытательный конец (вывод) 2.5 кВ (2 x 1.5 м)*
Сопротивление R 200 мА Непрерывность	<input type="checkbox"/> Испытательный конец (вывод), 3 x 1.5 м <input type="checkbox"/> Наконечник (щуп типа «commander») (A 1401) <input type="checkbox"/> Испытательный конец (вывод), 4 м (A 1012)
Импеданс линии Падение напряжения Импеданс короткозамкнутого контура	<input type="checkbox"/> Испытательный конец (вывод), 3 x 1.5 м <input type="checkbox"/> Штепсельный щуп (типа Plug commander) (A 1314) <input type="checkbox"/> Кабель для тестирования источника питания <input type="checkbox"/> Наконечник (щуп типа «commander») (A 1401) <input type="checkbox"/> Трехфазный адаптер с выключателем (A 1111)
Сопротивление заземляющих проводников	<input type="checkbox"/> Испытательный конец (вывод), 3 x 1.5 м <input type="checkbox"/> Штепсельный щуп (типа Plug commander) (A 1314) <input type="checkbox"/> Кабель для тестирования источника питания <input type="checkbox"/> Наконечник (щуп типа «commander») (A 1401)
Тестирование УЗО	<input type="checkbox"/> Испытательный конец (вывод), 3 x 1.5 м <input type="checkbox"/> Штепсельный щуп (типа Plug commander) (A 1314) <input type="checkbox"/> Кабель для тестирования источника питания <input type="checkbox"/> Трехфазный адаптер с выключателем (A 1111)
Сопротивление заземления $R_E$	<input type="checkbox"/> Испытательный конец (вывод), 3 x 1.5 м <input type="checkbox"/> Комплект для проверки сопротивления заземления, 3-х проводной, 20 м (S 2026) <input type="checkbox"/> Комплект для проверки сопротивления заземления, 3-х проводной, 50 м (S 2027)
Измерение сопротивление заземления с помощью 2- х клещей (только MI 3102H BT)	<input type="checkbox"/> Испытательный конец (вывод), 3 x 1.5 м <input type="checkbox"/> Токовые клещи (A 1018) <input type="checkbox"/> Токовые клещи (A 1019) <input type="checkbox"/> Токовые клещи AC/ DC (A 1391)
Удельное сопротивление грунта - $\rho$ (только MI 3102H BT)	<input type="checkbox"/> $\rho$ Переходник (A 1199)
Последовательность фаз	<input type="checkbox"/> Испытательный конец (вывод), 3 x 1.5 м <input type="checkbox"/> Трехфазный адаптер (A 1110) <input type="checkbox"/> Трехфазный адаптер с выключателем (A 1111)

Напряжение, частота	<input type="checkbox"/> Испытательный конец (вывод), 3 x 1.5 м <input type="checkbox"/> Штепсельный щуп (типа Plug commander) (A 1314) <input type="checkbox"/> Кабель для тестирования источника питания <input type="checkbox"/> Наконечник (щуп типа «commander») (A 1401)
Мощность (только MI 3102H BT)	<input type="checkbox"/> Испытательный конец (вывод), 3 x 1.5 м <input type="checkbox"/> Кабель для тестирования источника питания <input type="checkbox"/> Штепсельный щуп (типа Plug commander) (A 1314) <input type="checkbox"/> Наконечник (щуп типа «commander») (A 1401) <input type="checkbox"/> Токовые клещи (A 1018) <input type="checkbox"/> Токовые клещи (A 1019) <input type="checkbox"/> Токовые клещи AC/ DC (A 1391)
Ток	<input type="checkbox"/> Токовые клещи (A 1018) <input type="checkbox"/> Токовые клещи (A 1019) (только MI 3102H BT) <input type="checkbox"/> Токовые клещи AC/ DC (A 1391) (только MI 3102H BT)
Датчик	<input type="checkbox"/> Датчик люксметра, тип В (A 1172) <input type="checkbox"/> Датчик люксметра, тип С (A 1173)
Диагностические испытания	<input type="checkbox"/> Испытательный конец (вывод), 3 x 1.5 м <input type="checkbox"/> Наконечник (щуп типа «commander») (A 1401) <input type="checkbox"/> Испытательный конец (вывод) 2.5 кВ (2 x 1.5 м)
Автоматические последовательности (только MI 3102H BT)	<input type="checkbox"/> Испытательный конец (вывод), 3 x 1.5 м <input type="checkbox"/> Штепсельный щуп (типа Plug commander) (A 1314) <input type="checkbox"/> Кабель для тестирования источника питания <input type="checkbox"/> Наконечник (щуп типа «commander») (A 1401)

## • - Коммандеры (A 1314, A 1401)

### .1 $\Delta$ Предупреждения, касающиеся безопасности

#### Категории измерений щупов (коммандеров)

Штепсельный щуп (типа Plug commander) (A 1314) 300 В CAT II

Щуп типа «Tip commander» A1401

(колпачок снят, наконечник 18мм) 1000 В CAT II / 600 В CAT II / 300 В CAT II

(колпачок установлен, наконечник 4мм) 1000 В CAT II / 600 В CAT III / 300 В CAT IV

- Категории измерений щупов могут быть ниже, чем класс защиты прибора.
- При обнаружении опасного напряжения на клемме защитного заземления PE следует немедленно прекратить все измерения, выявить и устранить неисправность!
- При замене элементов электропитания или перед снятием крышки батарейного отсека отсоедините измерительную принадлежность от прибора и установки.
- Сервисное обслуживание, ремонтные работы или настройка приборов и принадлежностей могут осуществляться только компетентным уполномоченным персоналом!

### .2 Батарея

В приборе используются два щелочных или перезаряжаемых Ni-MH элемента питания размера AA.

Номинальное время работы составляет минимум 40 часов и соответствует элементам питания с номинальной емкостью 850 мАч.

#### Примечания:

- Если вы не собираетесь использовать щуп коммандер на протяжении длительного периода времени, извлеките все элементы питания из батарейного отсека.
- Могут использоваться щелочные или перезаряжаемые Ni-MH элементы питания (размера AA). Компания METREL рекомендует использовать только перезаряжаемые элементы питания с емкостью 800 мАч или более.
- Убедитесь в правильности установки элементов электропитания, так как в ином случае щуп коммандер не будет работать и батареи могут разрядиться.

### .3 Описание щупов типа «коммандер»

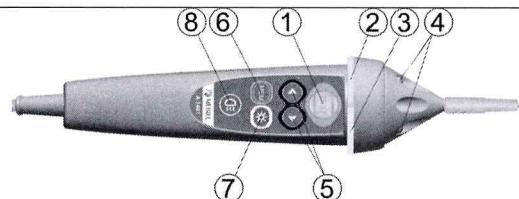


Рисунок С.1: Наконечник (щуп типа «commander») (A 1401)

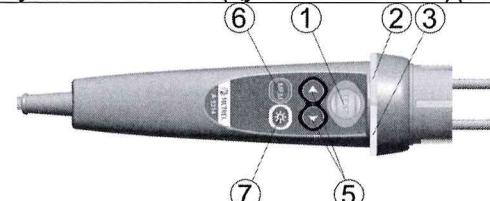


Рисунок С.2: Передняя поверхность наконечника (щупа типа «commander») (A 1314)

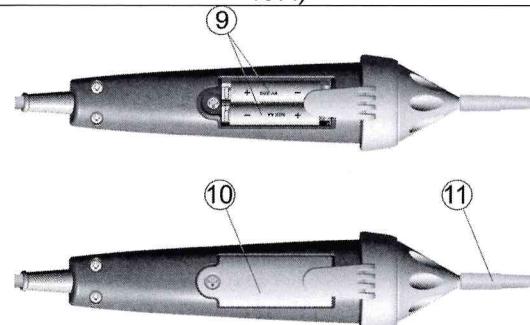


Рисунок С.3: Вид сзади

Условные обозначения:

1 ПРОВЕРКА (TEST)	ПРО ВЕРК	Инициирует начало процесса измерений. Также осуществляет касание контакта защитного A заземления PE.
2 СИД		Статус слева СИД RGB
3 СИД		Статус справа СИД RGB
4 СИДы		СИД ламп (коммандер с наконечником типа «Tip commander»)
5 Переключатель функций (Function selector)		Выбор функции тестирования.
6 ПАМЯТЬ (MEM)		Хранение / выбор / удаление тестов в памяти прибора.
7 BL		Включение/ выключение подсветки прибора

8 Кнопка лампы	Включает/ выключает лампу (коммандер с наконечником типа «Tip commander»)
9 Элементы питания	Размер AAA, щелочные / перезаряжаемые NiMH
10 Крышка батарейного отсека	Крышка отсека батареи
11 Колпачок	Съемный колпачок CAT IV (коммандер с наконечником типа «Tip commander»)

#### .4 Эксплуатация коммандеров

Оба желтых СИД	Внимание! Опасное напряжение на клемме защитного заземления PE!
Правый СИД - красный	Индикация неисправности
Правый СИД - зеленый	Индикация успешных испытаний
Левый СИД мигает голубым цветом	Коммандер контролирует входное напряжение
Левый СИД - оранжевый	Напряжение между любыми испытательными клеммами выше 50В
Оба СИД – мигают красным цветом	Батарея разряжена.
Оба СИД – красный и выкл.	Напряжение батареи слишком низкое для работы коммандера

#### Процедура проверки клеммы защитного заземления PE

- Подключите **коммандер** к прибору.
- Подключите коммандер к тестируемому устройству (см. рисунок D.4).
- Прикоснитесь тестовым щупом к клемме защитного заземления PE (кнопка TEST) коммандера минимум на 1 секунду.
- Если клемма защитного заземления PE подключена к фазному напряжению, оба СИД горят желтым цветом, высвечивается предупреждающее сообщение, активируется зуммер прибора, и дальнейшие измерения отключаются в функциях Z-конт. (импеданс контура) и УЗО.



Рисунок С.4: Инвертированные проводники L и PE  
(применение щупа «plug commander»)